

第 1 章 产品检查与安装

1.1 产品检查

本产品在出厂前均做过完整功能测试，为防止产品运送过程中因疏忽导致产品不正常，拆封后请详细检查下列事项：

- 检查伺服驱动器与伺服电机型号是否与订购的机型相同。
- 检查伺服驱动器与伺服电机外观有无损坏及刮伤现象。运送中造成损伤时，请勿接线送电。
- 检查伺服驱动器与伺服电机有无零组件松脱之现象。是否有松脱的螺丝，是否螺丝未锁紧或脱落。
- 检查伺服电机转子轴是否能以手平顺旋转。带制动器的电机无法直接旋转。

如果上述各项有发生故障或不正常的现象，请立即与经销商联系。

1.2 安装与接线

- 电气控制柜内的安装
电气控制柜内部电气设备的发热以及控制柜内的散热条件，伺服驱动器周围的温度将会不断升高，所以在考虑驱动器的冷却以及控制柜内的配置情况，长期安全工作温度在 40° C 以下。
- 伺服驱动器附近有发热设备
伺服驱动器在高温条件下工作，会使其寿命明显缩短，并会产生故障。所以应保证伺服驱动器在热对流和热辐射的条件下周围温度在 40° C 以下。
- 伺服驱动器附近有振动设备
采用各种防振措施，保证伺服驱动器不受振动影响，振动保证在 0.5G(4.9m/S²)以下。
- 伺服驱动器在恶劣环境使用
伺服驱动器在恶劣环境使用时，接触腐蚀性气体、潮湿、金属粉尘、水以及加工液体，会时驱动器发生故障。所以在安装时，必须保证驱动器的工作环境。
- 伺服驱动器附近有干扰设备

伺服驱动器附近有干扰设备时，对伺服驱动器的电源线以及控制线有很大的干扰影响，使驱动器产生误动作。可以加入噪声滤波器以及其它各种抗干扰措施，保证驱动器的正常工作。注意加入噪声滤波器后，漏电流会增大，为了避免这个毛病，可以使用隔离变压器。特别注意驱动器的控制信号线很容易受到干扰，要有合理的走线和屏蔽措施。

1.3 安装方法

- 安装方向

伺服驱动器的正常安装方向是垂直直立方向。

- 安装固定

安装时，上紧伺服驱动器后部的 4 个 M5 固定螺丝。

- 安装间隔

伺服驱动器之间以及与其它设备间的安装间隔距离，请参考图 1.1，注意图上标明的是最小尺寸，为了保证驱动器的使用性能和寿命，请尽可能地留有充分的安装间隔。

- 散热

伺服驱动器采用自然冷却方式，在电气控制柜内必须安装散热风扇，保证有垂直方向的风对伺服驱动器的散热器散热。

- 安装注意事项

安装电气控制柜时，防止粉尘或铁屑进入伺服驱动器内部。

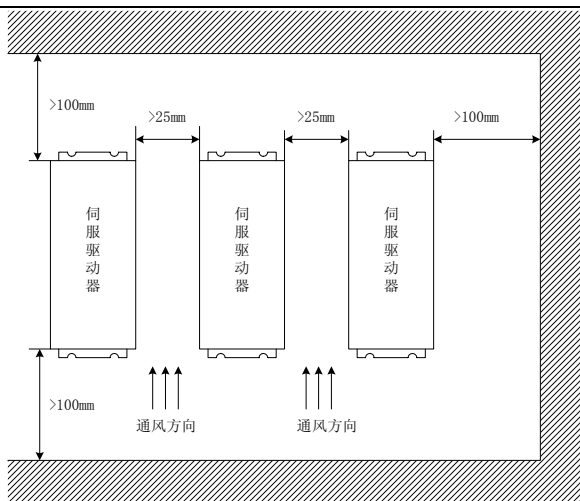


图 1.1 伺服驱动器安装图

1.4 伺服电机安装

1.4.1 安装环境条件

- 工作环境温度：0~40℃；工作环境湿度：80%以下(无结露)。
- 贮存环境温度：-40~50℃；贮存环境湿度：80%以下(无结露)。
- 振动：0.5G以下。
- 通风良好、少湿气及灰尘之场所。
- 无腐蚀性、引火性气体、油气、切削液、切削粉、铁粉等环境。
- 无水汽及阳光直射的场所。

1.4.2 安装方法

- 水平安装：为避免水、油等液体自电机出线端流入电机内部，请将电缆出口置于下方。
- 垂直安装：若电机轴朝上安装且附有减速机时，须注意并防止减速机内的油渍经由电机轴渗入电机内部。
- 电机轴的伸出量需充分，若伸出量不足时将容易使电机运动时产生振动。
- 安装及拆卸电机时，请勿用榔头敲击电机，否则容易造成电机轴及编码器损坏。

第2章 接线

2.1 配线规格

- 线径：R、S、T、PE、U、V、W 端子线径 $\geq 1.5\text{mm}^2$ (AWG14-16)，r、t 端子线径 $\geq 0.75\text{mm}^2$ (AWG18)；
- 端子采用预绝缘冷压端子，务必连接牢固；
- 建议采用三相隔离变压器供电；

2.2 配线方法

- 输入输出信号线和编码器信号线，请使用推荐的电缆或相似的屏蔽线，配线长度为：输入输出信号线 3m 以下，编码器信号线 20m 以下。接线时按最短距离连接，越短越好，主电路接线与信号线要分离。
- 接地线要粗壮，作成一点接地，伺服电机的接地端子与伺服驱动器的接地端子 PE 务必相连。
- 为防止干扰引起误动作，建议安装噪声滤波器，并注意：
 - 1) 噪声滤波器、伺服驱动器和上位控制器尽量近距离安装。
 - 2) 继电器、电磁接触器、制动器等线圈中务必安装浪涌抑制器。
 - 3) 主电路和信号线不要在同一管道中通过及不要扎在一起。
- 在附近用强烈干扰源时(如电焊机、电火花机床等)，输入电源上使用隔离变压器可以防止干扰引起误动作。
- 请安装非熔断型断路器(NFB)使驱动器故障时能及时切断外部电源。
- 正确连接电缆屏蔽层。

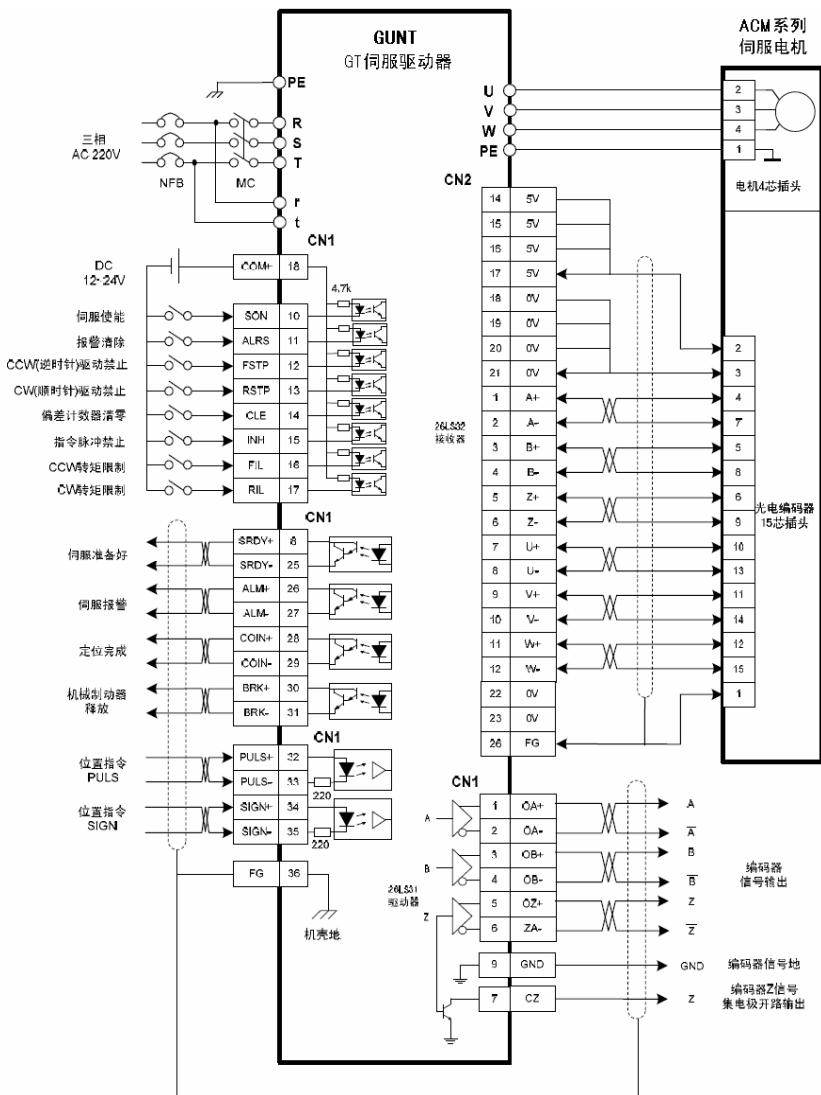
2.3 注意事项

- 驱动器 U、V、W 的接线端子必须与电机端子 U、V、W 一一对应，注意不能用调换三相端子的方法来使电机反转，这一点与异步电动机完全不同。
- 由于伺服电机流过高频开关电流，因此漏电流相对较大，电机接地端子必须与伺服驱动器接地端子 PE 连接一起并良好接地。

- 因为伺服驱动器内部有大容量的电解电容,所以即使切断了电源,内部电路中仍有高电压。在电源被切断后,最少等待 5 分钟以上,才能接触驱动器和电机。
- 接通电源后,操作者应与驱动器和电机保持一定的距离。
- 长时间不使用,请将电源切断。
- 本接线图针对 ACM 系列伺服电机。

2.4 标准连接

● 位置控制



第 3 章 接口

3.1 GTAS-30A 驱动器电源端子 TB

表 3.1 电源端子 TB

| 端子号 | 端子记号 | 信号名称 | 功能 |
|-----|------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | PE | 系统接地 | 接地端子 |
| 2 | R | 主回路电源输入三相 | 主回路电源输入端子 |
| 3 | S | AC220V | AC220V 50Hz |
| 4 | T | | 注意:不要同电机输出端子 U、V、W 连接。 |
| 5 | U | 伺服电机电源输出 | 输出到伺服电机的电源， 必须与电机 U、V、W 端子一一对应连接。 |
| 6 | V | | |
| 7 | W | | |
| 8 | PE | 接地 | 接地端子，接电机的外壳地 |
| 9 | r | 控制电源输入 | 控制回路电源输入端子 |
| 10 | t | 单相 AC220V | AC 220V 50Hz |

3.2 控制信号输入/输出端子 CN1

控制方式简称：置控制方式。

表 3.2 控制信号输入/输出端子 CN1

| 端子号 | 信号名称 | 记号 | I/O | 功能 |
|-----|-----------|------|-------|---|
| 18 | 输入端子的电源正极 | COM+ | Type1 | 输入端子的电源正极，用来驱动输入端子的光电耦合器，DC12~24V，电流≥100mA。 |

第 3 章 接口

| | | | | |
|----|----------|------|-------|---|
| 10 | 伺服使能 | SON | Type1 | <p>伺服使能输入端子。</p> <p>SON ON: 允许驱动器工作;</p> <p>SON OFF: 驱动器关闭, 停止工作, 电机处于自由状态。</p> <p>注 1: 当从 SON OFF 打到 SON ON 前, 电机必须是静止的。</p> <p>注 2: 打到 SON ON 后, 至少等待 50ms 再输入命令。</p> |
| 11 | 报警清除 | ALRS | Type1 | <p>报警清除输入端子。</p> <p>ALRS ON: 清除系统报警;</p> <p>ALRS OFF: 保持系统报警。</p> <p>注 1: 对于故障代码大于 8 的报警, 无法用此方法清除, 需要断电检修, 然后再次通电。</p> |
| 12 | CCW 驱动禁止 | FSTP | Type1 | <p>CCW (逆时针方向) 驱动禁止输入端子。</p> <p>FSTP ON : CCW 驱动允许, 电机可以逆时针方向旋转;</p> <p>FSTP OFF: CCW 驱动禁止, 电机禁止逆时针方向旋转。</p> <p>注 1: 用于机械超限, 当开关 OFF 时, CCW 方向转矩保持为 0。</p> <p>注 2: 可以通过设置参数 PA20=1 屏蔽此功能, 用户不用连此端子, 也能使 CCW 驱动允许。</p> |

交流伺服驱动器使用手册

| | | | | |
|----|----------|------|-------|--|
| 13 | CW 驱动禁止 | RSTP | Type1 | <p>CW(顺时针方向)驱动禁止输入端子。</p> <p>RSTP ON : CW 驱动允许, 电机可以顺时针方向旋转;</p> <p>RSTP OFF: CW 驱动禁止, 电机禁止顺时针方向旋转。</p> <p>注 1: 用于机械超限, 当开关 OFF 时, CW 方向转矩保持为 0。</p> <p>注 2: 可以通过设置参数 PA20=1 屏蔽此功能, 用户不用连此端子, 也能使 CW 驱动允许。</p> |
| 14 | 偏差计数器清零 | CLE | Type1 | <p>位置控制方式下 (参数 PA4=0), 位置偏差计数器清零输入端子。</p> <p>CLE ON: 位置控制时, 位置偏差计数器清零。</p> |
| 15 | 指令脉冲禁止 | INH | Type1 | <p>位置控制方式下 (参数 PA4=0), 位置指令脉冲禁止输入端子。</p> <p>INH ON : 指令脉冲输入禁止;</p> <p>INH OFF: 指令脉冲输入有效。</p> |
| 16 | CCW 转矩限制 | FIL | Type1 | <p>CCW (逆时针方向) 转矩限制输入端子。</p> <p>FIL ON : CCW 转矩限制在参数 PA36 范围内;</p> <p>FIL OFF: CCW 转矩限制不受参数 PA36 限制。</p> <p>注 1: 不管 FIL 有效还是无效, CCW 转矩还受参数 PA34 限制, 一般参数 PA34>参数 PA36。</p> |

第 3 章 接口

| | | | | |
|----|-------------------|-------|-------|--|
| 17 | CW 转矩限制 | RIL | Type1 | <p>CW(顺时针方向)转矩限制输入端子。</p> <p>RIL ON: CW 转矩限制在参数 PA37 范围内;</p> <p>RIL OFF: CW 转矩限制不受参数 PA37 限制。</p> <p>注 1: 不管 RIL 有效还是无效, CW 转矩还受参数 PA35 限制, 一般 参数 PA35 > 参数 PA37 。</p> |
| 8 | 伺服准备好输出 | SRDY+ | Type2 | <p>伺服准备好输出端子。</p> <p>SRDY ON: 控制电源和主电源正常, 驱动器没有报警, 伺服准备好输出 ON (输出导通);</p> <p>SRDY OFF: 主电源未合或驱动器有报警, 伺服准备好输出 OFF (输出截止)。</p> |
| 25 | | SRDY- | | |
| 26 | 伺服报警输出 | ALM+ | Type2 | <p>伺服报警输出端子。</p> <p>ALM ON: 伺服驱动器无报警, 伺服报警输出 ON (输出导通);</p> <p>ALM OFF: 伺服驱动器有报警, 伺服报警输出 OFF (输出截止)。</p> |
| 27 | | ALM- | | |
| 28 | 定位完成输出; (位置控制方式下) | COIN+ | Type2 | <p>定位完成输出端子。</p> <p>COIN ON: 当位置偏差计数器数值在设定的定位范围时, 定位完成输出 ON (输出导通), 否则输出 OFF (输出截止)。</p> <p>速度到达输出端子。</p> <p>COIN ON: 当速度到达或超过设定的速度时, 速度到达输出 ON (输出导通), 否则输出 OFF (输出截止)。</p> |
| 29 | 速度到达输出; (速度控制方式下) | COIN- | | |

交流伺服驱动器使用手册

| | | | | |
|----|-----------------|--------|-------|---|
| 30 | 机械制动器释放 | BRK + | Type2 | <p>当电机具有机械制动器（失电保持器）时，可以用此端口控制制动器。</p> <p>BRK ON: 制动器通电，制动无效，电机可以运行；</p> <p>BRK OFF: 制动器截止，制动有效，电机被锁死，不能运行。</p> <p>注：BRK 功能是由驱动器内部控制。</p> |
| 31 | | BRK - | | |
| 32 | 指令脉冲 PLU 输入 | PULS + | Type3 | <p>外部指令脉冲输入端子。</p> <p>注 1: 由参数 PA14 设定脉冲输入方式，PA14=0，指令脉冲+符号方式；（缺省状态）；</p> |
| 33 | | PULS - | | |
| 34 | 指令脉冲 SIGN 输入 | SIGN + | Type3 | <p>A14=1，CCW/CW 指令脉冲方式；</p> <p>PA14=2，2 相指令脉冲方式。</p> |
| 35 | | SIGN - | | |
| 23 | 模拟地 | AGND | | 模拟输入的地线。 |
| 24 | 模拟地 | AGND | | |
| 1 | 编码器 A | OA + | Type5 | <p>编码器 ABZ 信号差分驱动输出（26LS31 输出，相当于 RS422）；非隔离输出（非绝缘）。</p> |
| 2 | 相信号 | OA - | | |
| 3 | 编码器 B | OB + | Type5 | |
| 4 | 相信号 | OB - | | |
| 5 | 编码器 Z | OZ + | Type5 | |
| 6 | 相信号 | OZ - | | |
| 7 | 编码器 Z 相集电极开路输出 | CZ | Type6 | <p>编码器 Z 相信号由集电极开路输出，编码器 Z 相信号出现时，输出 ON（输出导通），否则输出 OFF（输出截止）；非隔离输出（非绝缘）；</p> <p>在上位机，通常 Z 相信号脉冲很窄，故请用高速光电耦合器接收。</p> |
| 9 | 编码器公共地线 | GND | | 编码器公共地线。 |

| | | | | |
|----|------|----|--|---------|
| 36 | 屏蔽地线 | FG | | 屏蔽地线端子。 |
|----|------|----|--|---------|

3.3 编码器信号输入端子 CN2

表 3.3 编码器信号输入端子 CN2

| 端子号 | 信号名称 | 功能 | | |
|-----|----------|-----|-------|---|
| | | 记号 | I/O | 描述 |
| 14 | 5V 电源 | +5V | | 伺服电机光电编码器用+5V电源和公共地；电缆长度较长时，应使用多根芯线并联，减小线路压降。 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | 电源公共地 | 0V | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 1 | 编码器 A+输入 | A+ | Type7 | 与光电编码器 A+相连接。 |
| 2 | 编码器 A-输入 | A- | | 与光电编码器 A-相连接。 |
| 3 | 编码器 B+输入 | B+ | Type7 | 与光电编码器 B+相连接。 |
| 4 | 编码器 B-输入 | B- | | 与光电编码器 B-相连接。 |
| 5 | 编码器 Z+输入 | Z+ | Type7 | 与光电编码器 Z+相连接。 |
| 6 | 编码器 Z-输入 | Z- | | 与光电编码器 Z-相连接。 |
| 7 | 编码器 U+输入 | U+ | Type7 | 与光电编码器 U+相连接。 |
| 8 | 编码器 U-输入 | U- | | 与光电编码器 U-相连接。 |
| 9 | 编码器 V+输入 | V+ | Type7 | 与光电编码器 V+相连接。 |
| 10 | 编码器 V-输入 | V- | | 与光电编码器 V-相连接。 |
| 11 | 编码器 W+输入 | W+ | Type7 | 与光电编码器 W+相连接。 |
| 12 | 编码器 W-输入 | W- | | 与光电编码器 W-相连接。 |
| 26 | 屏蔽地线 | FG | | 屏蔽地线端子。 |

3.4 接口端子配置

图 3.1 为伺服驱动器接口端子 CN1 配置图。CN1 为 36 芯接插件。
图 3.2 为伺服驱动器接口端子 CN2 配置图，CN2 为 26 芯接插件。

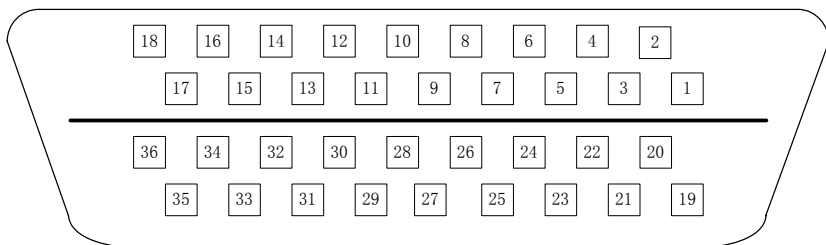


图 3.1 CN1 插头焊片

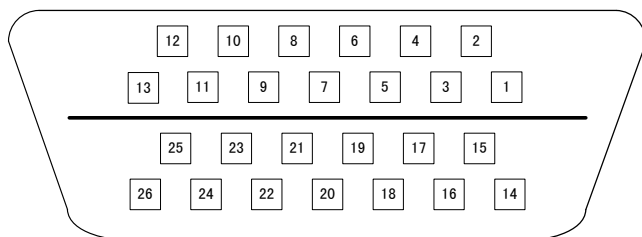


图 3.2 CN2 插头焊片

3.5 输入/输出接口类型

3.5.1 开关量输入接口

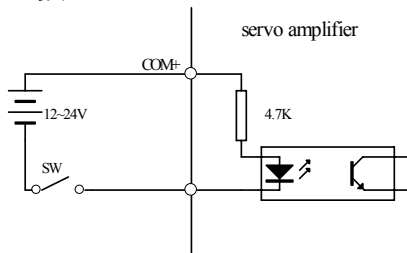


图 3.3 Type1 开关量输入接口

- 由用户提供电源，DC12~24V，电流 $\geq 100\text{mA}$ ；
- 注意，如果电流极性接反，会使伺服驱动器不能工作。

3.5.2 开关量输出接口

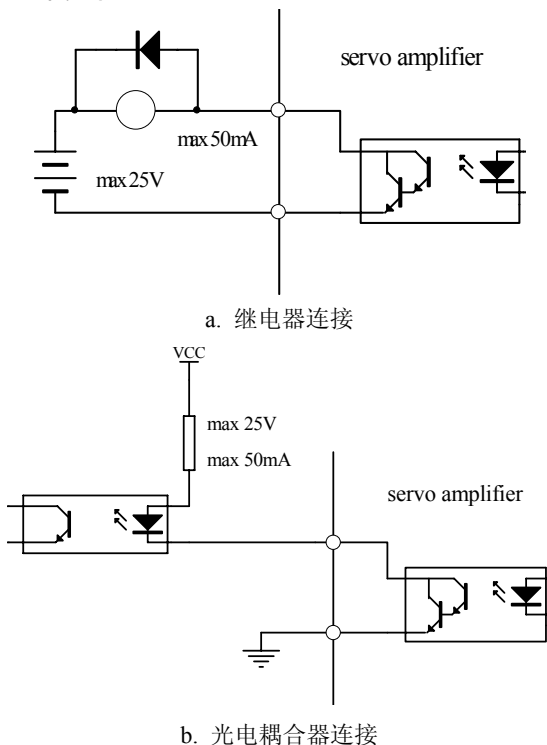


图 3.4 Type2 开关量输出接口

- 输出位达林顿晶体管，与继电器或光电耦合器连接；
- 外部电源由用户提供，但是必需注意，如果电源的极性接反，会使伺服驱动器损坏；
- 输出为集电极开路形式，最大电流 50mA，外部电源最大电压 25V。因此，开关量输出信号的负载必须满足这个限定要求。如果超过限定要求或输出直接与电源连接，会使伺服驱动器损坏；
- 如果负载是继电器等感性负载，必须在负载两端反并联续流二极管。如果续流二极管接反，会使伺服驱动器损坏。
- 输出晶体管是达林顿晶体管，导通时，集电极和发射集之间的压降 V_{ce} 约有 1V 左右，不能满足 TTL 低电平要求，因此不能和 TTL 集成电路直接连接。

3.5.3 脉冲量输入接口

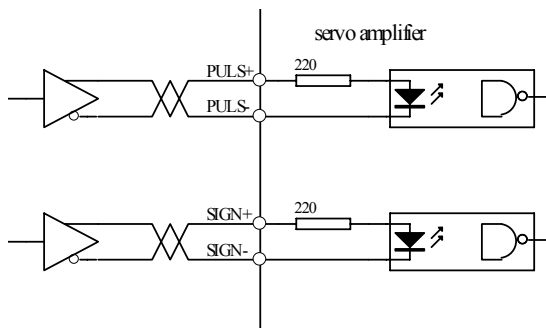


图 3.5 Type3 脉冲量输入接口的差分驱动方式












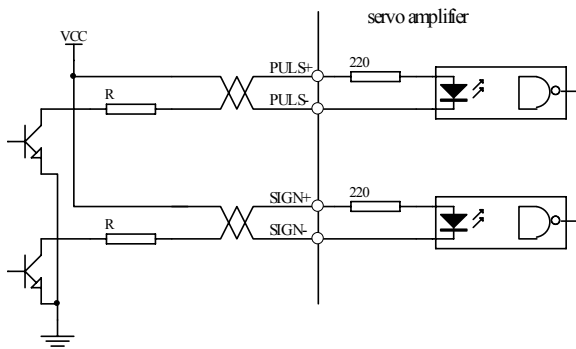



图 3.6 Type3 脉冲量输入接口的单端驱动方式

- 为了正确地传送脉冲量数据，建议采用差分驱动方式；
- 差分驱动方式下，采用 AM26LS31、MC3487 或类似的 RS422 线驱动器；
- 采用单端驱动方式，会使动作频率降低。根据脉冲量输入电路，驱动电流 10~15mA，限定外部电源最大电压 25V 的条件，确定电阻 R 的数值。经验数据：VCC=24V，R=1.3~2k；VCC=12V，R=510~820Ω；VCC=5V，R=82~120Ω。
- 采用单端驱动方式时，外部电源由用户提供。但必需注意，如果电源极性接反，会使伺服驱动器损坏。
- 脉冲输入形式详见表 3.4，箭头表示计数沿，表 3.5 是脉冲输入时序及参数。当使用 2 相输入形式时，其 4 倍频脉冲频率≤500kHz。

表 3.4 脉冲输入形式

| 脉冲指令形式 | CCW | CW | 参数设定值 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 脉冲列 符号 | PULS  SIGN  |   | 0 指令脉冲+符号 |
| CCW脉冲列 CW脉冲列 | PULS  SIGN  |   | 1 CCW脉冲/CCW脉冲 |
| A相脉冲列 B相脉冲列 | PULS  SIGN  |   | 2 2相指令脉冲 |

3.6 GTAS-50A 驱动器电源端子 TB

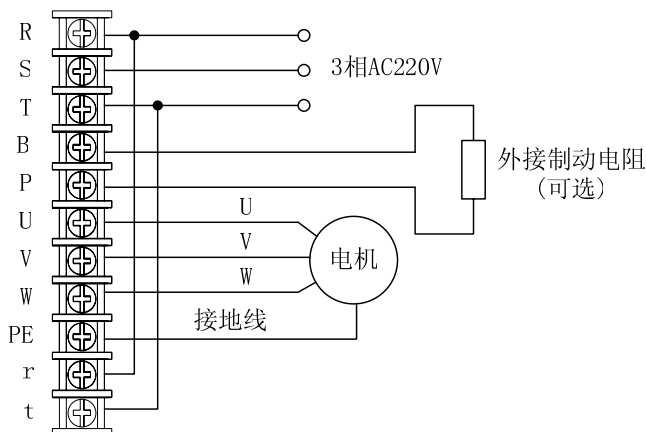


图 3.7 GTAS-50A 驱动器电源端子 TB

特别注意，与 GTAS-30A 驱动器相比，增加了外接制动电阻端子 B、P，一般情况下，B、P 端子悬空，不需要外接电阻。当出现因减速时再生能量过大，内部制动电阻不能完全吸收，导致出现 Err-2 过压报警或 Err-14 制动报警，可以酌情增加减速时间，如果还出现报警，就需要通过 B、P 端子外接制动电阻，增强制动效果。外接制动电阻阻值范围 40~200 欧姆，功率 100~50W，阻值越小，制动电流越大，所需制动电阻功率越大，制动能量越大，但阻值太小会造成损坏驱

动器，试验方法是阻值由大到小，直到驱动器不再出现报警即可。外接制动电阻和内部自动电阻(约 40 欧姆)是并联连接。外接制动电阻必须在驱动器下电 5 分钟后，等内部高压泄放完毕后才能操作。

B、P 端子由于和内部高压电路相连，在上电及刚下电 5 分钟内不能触摸 B、P 端子，防止触电，B、P 端子不能和其它端子相碰，防止出现短路，损坏驱动器。

第 4 章 参数

4.1 参数一览表

下表中的出厂值以 110ACM02030（配 30A 驱动器）为例，带“*”标志的参数在其它型号中可能不一样。

表 4.1 用户参数一览表

| 序号 | 名称 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 |
|----|-------------|------------|------|---------|
| 0 | 密码 | 0~9999 | 315 | |
| 1 | 型号代码 | 0~51 | 30* | |
| 2 | 软件版本(只读) | * | * | |
| 3 | 初始显示状态 | 0~21 | 0 | |
| 4 | 控制方式选择 | 0~6 | 0 | |
| 5 | 速度比例增益 | 5~2000 | 150* | Hz |
| 6 | 速度积分时间常数 | 1~1000 | 20* | ms |
| 7 | 转矩滤波器 | 20~500 | 100 | % |
| 8 | 速度检测滤波器 | 20~500 | 100 | % |
| 9 | 位置比例增益 | 1~1000 | 40 | 1/s |
| 10 | 位置前馈增益 | 0~100 | 0 | % |
| 11 | 位置前馈滤波器截止频率 | 1~1200 | 300 | Hz |
| 12 | 位置指令脉冲分频分子 | 1~32767 | 1 | |
| 13 | 位置指令脉冲分频分母 | 1~32767 | 1 | |
| 14 | 位置指令脉冲输入方式 | 0~2 | 0 | |
| 15 | 位置指令脉冲方向取反 | 0~1 | 0 | |
| 16 | 定位完成范围 | 0~30000 | 20 | 脉冲 |
| 17 | 位置超差检测范围 | 0~30000 | 400 | ×100 脉冲 |
| 18 | 位置超差错误无效 | 0~1 | 0 | |
| 19 | 位置指令平滑滤波器 | 0~30000 | 0 | 0.1ms |
| 20 | 驱动禁止输入无效 | 0~1 | 0 | |
| 21 | JOG 运行速度 | -3000~3000 | 120 | r/min |
| 22 | 内外速度指令选择 | 0~2 | 1 | |

交流伺服驱动器使用手册

| 序号 | 名称 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 |
|----|------------------|------------|-------|-------------|
| 23 | 最高速度限制 | 0~4000 | 3600 | r/min |
| 24 | 内部速度 1 | -3000~3000 | 0 | r/min |
| 25 | 内部速度 2 | -3000~3000 | 100 | r/min |
| 26 | 内部速度 3 | -3000~3000 | 300 | r/min |
| 27 | 内部速度 4 | -3000~3000 | -100 | r/min |
| 28 | 到达速度 | 0~3000 | 500 | r/min |
| 29 | 模拟量转矩指令输入增益 | 10~100 | 30 | 0.1V/100% |
| 30 | 用户转矩过载报警值 | 1~300 | 300 | % |
| 31 | 用户转矩过载报警检测时间 | 0~32767 | 0 | ms |
| 32 | 控制方式切换允许 | 0~1 | 0 | |
| 33 | 模拟量转矩指令输入方向取反 | 0~1 | 0 | |
| 34 | 内部 CCW 转矩限制 | 0~300 | 300* | % |
| 35 | 内部 CW 转矩限制 | -300~0 | -300* | % |
| 36 | 外部 CCW 转矩限制 | 0~300 | 100 | % |
| 37 | 外部 CW 转矩限制 | -300~0 | -100 | % |
| 38 | 速度试运行、JOG 运行转矩限制 | 0~300 | 100 | % |
| 39 | 模拟量转矩指令零偏补偿 | -2000~2000 | 0 | |
| 40 | 加速时间常数 | 1~10000 | 0 | ms |
| 41 | 减速时间常数 | 1~10000 | 0 | ms |
| 42 | S 型加减速时间常数 | 1~1000 | 0 | ms |
| 43 | 模拟速度指令增益 | 10~3000 | 300 | (r/min) / V |
| 44 | 模拟速度指令方向取反 | 0~1 | 0 | |
| 45 | 模拟速度指令零偏补偿 | -5000~5000 | 0 | |
| 46 | 模拟速度指令滤波器 | 0~1000 | 300 | Hz |
| 47 | 电机停止时机械制动器动作设定 | 0~200 | 0 | ×10ms |
| 48 | 电机运转时机械制动器动作设定 | 0~200 | 50 | ×10ms |
| 49 | 电机运转时机械制动器动作速度 | 0~3000 | 100 | r/min |
| 50 | 转矩控制时速度限制 | 0~5000 | 3600* | r/min |
| 51 | 动态电子齿轮有效 | 0~1 | 0 | |
| 52 | 第二位置指令脉冲分频分子 | 1~32767 | 1 | |

第 4 章 参数

| 序号 | 名称 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 |
|----|--------------------|-----------|------|-------|
| 53 | 低 4 位输入端子强制 ON 控制字 | 0000~1111 | 0000 | 二进制 |
| 54 | 高 4 位输入端子强制 ON 控制字 | 0000~1111 | 0000 | 二进制 |
| 55 | 低 4 位输入端子取反控制字 | 0000~1111 | 0000 | 二进制 |
| 56 | 高 4 位输入端子取反控制字 | 0000~1111 | 0000 | 二进制 |
| 57 | 输出端子取反控制字 | 0000~1111 | 0000 | 二进制 |
| 58 | 输入端子去抖动时间常数 | 1~1000 | 16 | 0.1ms |
| 59 | 演示运行 | 0~1 | 0 | |

4.2 参数详解

表 4.2 用户参数内容详解

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|------|---|--------|
| 0 | 密码 | <p>用于防止参数被误修改。一般情况下，需要设置参数时，先将本参数设置为所需密码，然后设置参数。调试完后，最后再将本参数设置为 0，确保以后参数不会被误修改。</p> <p>密码分级别，对应用户参数、系统参数和全部参数。修改型号代码参数(PA1)必须使用型号代码密码，其他密码不能修改该参数。</p> <p>用户密码为 315。</p> <p>型号代码密码为 385。</p> | 0~9999 |
| 1 | 型号代码 | <p>对应同一系列不同功率级别的驱动器和电机。</p> <p>不同的型号代码对应的参数缺省值不同，在使用恢复缺省参数功能时，必须保证本参数的正确性。</p> <p>当出现 EEPROM 报警(编号 20)，经修复后，必须重新设置本参数，然后再恢复缺省参数。否则导致驱动器不正常或损坏。</p> <p>修改本参数时，先将密码 PA0 设置为 385，才能修改本参数。</p> <p>参数的详细意义见 8 章。</p> <p>恢复出厂缺省参数的操作参见 7 章。</p> | 0~51 |

交流伺服驱动器使用手册

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|--------|---|------|
| 2 | 软件版本 | 可以查看软件版本号，但不能修改。 | * |
| 3 | 初始显示状态 | 选择驱动器上电后显示器的显示状态。 0: 显示电机转速; 1: 显示当前位置低 5 位; 2: 显示当前位置高 5 位; 3: 显示位置指令(指令脉冲积累量)低 5 位; 4: 显示位置指令(指令脉冲积累量)高 5 位; 5: 显示位置偏差低 5 位; 6: 显示位置偏差高 5 位; 7: 显示电机转矩; 8: 显示电机电流; 9: 显示直线速度; 10: 显示控制方式; 11: 显示位置指令脉冲频率; 12: 显示速度指令; 13: 显示转矩指令; 14: 显示一转中转子绝对位置; 15: 显示输入端子状态; 16: 显示输出端子状态; 17: 显示编码器输入信号; 18: 显示运行状态; 19: 显示报警代码; 20: 保留。 21: 保留。 | 0~20 |

第 4 章 参数

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|--------|--|----------|
| 4 | 控制方式选择 | <p>通过此参数可设置驱动器的控制方式：</p> <p>0：位置控制方式；</p> <p>1：速度控制方式；</p> <p>2：试运行控制方式；</p> <p>3：JOG 控制方式；</p> <p>4：编码器调零方式。</p> <p>5：开环运行方式(用于测试电机及编码器)。</p> <p>6：转矩控制方式。</p> <p>位置控制方式，位置指令从脉冲输入口输入。</p> <p>速度控制方式，速度指令从输入端子输入或模拟量输入，由参数[内外速度指令选择](PA22)决定。使用内部速度时，SC1 和 SC2 的组合用来选择不同的内部速度：</p> <p style="padding-left: 40px;">SC1 OFF，SC2 OFF ： 内部速度 1</p> <p style="padding-left: 40px;">SC1 ON，SC2 OFF ： 内部速度 2</p> <p style="padding-left: 40px;">SC1 OFF，SC2 ON ： 内部速度 3</p> <p style="padding-left: 40px;">SC1 ON，SC2 ON ： 内部速度 4</p> <p>试运行控制方式，速度指令从键盘输入，用于测试驱动器和电机。</p> <p>JOG 控制方式，即点动方式，进入 JOG 操作后，按下\uparrow键并保持，电机按 JOG 速度运行，松开按键，电机停转，保持零速；按下\downarrow键并保持，电机按 JOG 速度反向运行，松开按键，电机停转，保持零速。</p> <p>编码器调零方式，用于电机出厂调整编码盘零点。</p> | 0~6 |
| 5 | 速度比例增益 | <p>设定速度环调节器的比例增益。</p> <p>设置值越大，增益越高，刚度越大。参数数值根据具体的伺服驱动系统型号和负载情况确定。一般情况下，负载惯量越大，设定值越大。</p> <p>在系统不产生振荡的条件下，尽量设定的较大。</p> | 5~2000Hz |

交流伺服驱动器使用手册

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|----------|---|-----------|
| 6 | 速度积分时间常数 | <p>设定速度环调节器的积分时间常数。</p> <p>设置值越小，积分速度越快，系统抵抗偏差越强，即刚度越大，但太小容易产生超调。</p> | 1~1000ms |
| 7 | 转矩滤波器 | <p>设定转矩指令滤波器特性；</p> <p>用来抑制由转矩产生的谐振；</p> <p>数值越小，截止频率越低，电机产生的振动和噪声越小。如果负载惯量很大，可以适当减小设定值。</p> <p>数值太小，造成响应变慢，可能会引起振荡。</p> <p>数值越大，截止频率越高，响应越快。如果需要较高的转矩响应，可以适当增加设定值。</p> | 20~500% |
| 8 | 速度检测滤波器 | <p>设定速度检测滤波器特性。</p> <p>数值越小，截止频率越低，电机产生的噪音越小。如果负载惯量很大，可以适当减小设定值。数值太小，造成响应变慢，可能会引起振荡。</p> <p>数值越大，截止频率越高，速度反馈响应越快。如果需要较高的速度响应，可以适当增加设定值。</p> | 20~500% |
| 9 | 位置比例增益 | <p>设定位置环调节器的比例增益。</p> <p>设置值越大，增益越高，刚度越大，相同频率指令脉冲条件下，位置滞后量越小。但数值太大可能会引起振荡或超调。</p> <p>参数数值根据具体的伺服驱动系统型号和负载情况确定。</p> | 1~1000 /s |
| 10 | 位置前馈增益 | <p>设定位置环的前馈增益。</p> <p>设定为 100% 时，表示在任何频率的指令脉冲下，位置滞后量总是为 0。</p> <p>位置环的前馈增益增大，控制系统的高速响应特性提高，但会使系统的位置环不稳定，容易产生振荡。除非需要很高的响应特性，位置环的前馈增益通常为 0。</p> | 0~100% |

第 4 章 参数

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|-------------|---|----------|
| 11 | 位置前馈滤波器截止频率 | 设定位置环前馈量的低通滤波器截止频率。 本滤波器的作用是增加复合位置控制的稳定性。 | 1~1200Hz |
| 12 | 位置指令脉冲分频分子 | <p>设置位置指令脉冲的分倍频（电子齿轮）。</p> <p>在位置控制方式下,通过对 PA12, PA13 参数的设置,可以很方便地与各种脉冲源相匹配,以达到用户理想的控制分辨率（即角度/脉冲）。</p> <ul style="list-style-type: none"> $P \times G = N \times C \times 4$ <p>P: 输入指令的脉冲数; G: 电子齿轮比;</p> $G = \frac{\text{分频分子}}{\text{分频分母}}$ <p>N: 电机旋转圈数; C: 光电编码器线数/转, 本系统 C=2500。</p> <p>【例】输入指令脉冲为 6000 时, 伺服电机旋转 1 圈</p> $G = \frac{N \times C \times 4}{P} = \frac{1 \times 2500 \times 4}{6000} = \frac{5}{3}$ <p>则参数 PA12 设为 5, PA13 设为 3。</p> <p>电子齿轮比推荐范围为</p> $\frac{1}{50} \leq G \leq 50$ | 1~32767 |
| 13 | 位置指令脉冲分频分母 | 见参数 PA12 | 1~32767 |

交流伺服驱动器使用手册

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|------------|--|---------------------|
| 14 | 位置指令脉冲输入方式 | <p>设置位置指令脉冲的输入形式。</p> <p>通过参数设定为 3 种输入方式之一：</p> <p>0：脉冲+符号；</p> <p>1：CCW 脉冲/CW 脉冲；</p> <p>2：两相正交脉冲输入；</p> <p>CCW 是从伺服电机的轴向观察，反时针方向旋转，定义为正向。</p> <p>CW 是从伺服电机的轴向观察，顺时针方向旋转，定义为反向。</p> | 0~2 |
| 15 | 位置指令脉冲方向取反 | <p>设置为</p> <p>0：正常；</p> <p>1：位置指令脉冲方向反向。</p> | 0~1 |
| 16 | 定位完成范围 | <p>设定位置控制下定位完成脉冲范围。</p> <p>本参数提供了位置控制方式下驱动器判断是否完成定位的依据。当位置偏差计数器内的剩余脉冲数小于或等于本参数设定值时，驱动器认为定位已完成，定位完成信号 COIN ON，否则 COIN OFF。</p> <p>在位置控制方式时，输出定位完成信号 COIN，在其它控制方式时，输出速度达到信号 SCMP。</p> | 0~30000 脉冲 |
| 17 | 位置超差检测范围 | <p>设置位置超差报警检测范围。</p> <p>在位置控制方式下，当位置偏差计数器的计数值超过本参数值时，伺服驱动器给出位置超差报警。</p> | 0~30000 × 100 脉冲 |
| 18 | 位置超差错误无效 | <p>设置为</p> <p>0：位置超差报警检测有效；</p> <p>1：位置超差报警检测无效，停止检测位置超差错误。</p> | 0~1 |
| 19 | 位置指令平滑滤波器 | <p>对指令脉冲进行平滑滤波，具有指数形式的加减速，数值表示时间常数；</p> | 0~30000× 0.1ms |

第 4 章 参数

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|----------|---|-------------------------|
| 19 | | <p>滤波器不会丢失输入脉冲，但会出现指令延迟现象；</p> <p>此滤波器用于</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 上位控制器无加减速功能； 2) 电子齿轮分倍频较大 (>10)； 3) 指令频率较低； <p>电机运行时出现步进跳跃、不平稳现象。</p> <p>当设置为 0 时，滤波器不起作用。</p> | |
| 20 | 驱动禁止输入无效 | <p>设置为</p> <p>0: CCW、CW 输入禁止有效。当 CCW 驱动禁止开关 (FSTP) ON 时，CCW 驱动允许；当 CCW 驱动禁止开关 (FSTP) OFF 时，CCW 方向转矩保持为 0；CW 同理。如果 CCW、CW 驱动禁止都 OFF，则会产生驱动禁止输入错误报警。</p> <p>1: 取消 CCW、CW 输入禁止。不管 CCW、CW 驱动禁止开关状态如何，CCW、CW 驱动都允许。同时，如果 CCW、CW 驱动禁止都 OFF，也不会产生驱动禁止输入错误报警。</p> | 0~1 |
| 21 | JOG 运行速度 | 设置 JOG 操作的运行速度。 | -3000 ~3000 r/min |
| 22 | 内外速度指令选择 | <p>设置为</p> <p>0: 速度指令取自内部速度；</p> <p>1: 速度指令取自外部模拟量输入；</p> <p>2: 速度指令取自外部模拟量输入，单极性 0~10V，速度方向由输入端子 FIL(CCW 转矩限制)、RIL(CW 转矩限制)控制，FIL 有效正转，RIL 有效反转，都有效或都无效时为零速。此方式下，外部转矩限制不起作用。</p> | 0~2 |

交流伺服驱动器使用手册

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|-------------|---|---------------------------|
| 23 | 最高速度限制 | 设置伺服电机的最高限速。 与旋转方向无关。 如果设置值超过额定转速，则实际最高限速为额定转速。 | 0~3000 r/min |
| 24 | 内部速度1 | 设置内部速度1 速度控制方式下，当 SC1 OFF，SC2 OFF 时，选择内部速度1 作为速度指令。 | -3000~30 00 r/min |
| 25 | 内部速度2 | 设置内部速度2 速度控制方式下，当 SC1 ON，SC2 OFF 时，选择内部速度2 作为速度指令。 | -3000~30 00 r/min |
| 26 | 内部速度3 | 设置内部速度3 速度控制方式下，当 SC1 OFF，SC2 ON 时，选择内部速度3 作为速度指令。 | -3000~30 00 r/min |
| 27 | 内部速度4 | 设置内部速度4 速度控制方式下，当 SC1 ON，SC2 ON 时，选择内部速度4 作为速度指令。 | -3000~30 00 r/min |
| 28 | 到达速度 | 设置到达速度。 在非位置控制方式下，如果电机速度超过本设定值，则 SCMP ON，否则 SCMP OFF。 在位置控制方式下，不用此参数。 与旋转方向无关。 比较器具有迟滞特性。 | 0~3000 r/min |
| 29 | 模拟量转矩指令输入增益 | 设定模拟量转矩输入电压和电机实际运行转矩之间的比例关系； 设定值的单位是 0.1V/100%； 缺省值为 30，对应 3V/100%，即输入 3V 电压产生 100%的额定转矩。 | 10~100 (0.1V/100 %) |

第 4 章 参数

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---------|------|------|---|-----|----|----|----|---|-----|----|----|----|---|-----|----|----|----|-----|
| 30 | 用户转矩过载报警值 | 设置用户转矩过载值，该值为额定转矩的百分率，转矩限制值不分方向，正向反向都保护； 在 PA31>0 情况下，当电机转矩>PA30，持续时间>PA31 情况下，驱动器报警，报警号为 Err-29，电机停转。报警产生后，驱动器必须重新上电清除报警。 | 1~300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 用户转矩过载报警检测时间 | 用户转矩过载检测时间，单位毫秒； 设置为 0 时，用户转矩过载报警功能禁止； 一般情况下，该参数设置为 0。 | 0~32767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 控制方式切换允许 | 0：不允许切换。 1：允许切换。采用 ALRS(报警清除)输入做切换，原报警清除功能失效： <table><tr><td>PA4</td><td>ALRS</td><td>控制方式</td></tr><tr><td rowspan="2">0</td><td>OFF</td><td>位置</td></tr><tr><td>ON</td><td>速度</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td>OFF</td><td>速度</td></tr><tr><td>ON</td><td>转矩</td></tr><tr><td rowspan="2">6</td><td>OFF</td><td>转矩</td></tr><tr><td>ON</td><td>位置</td></tr></table> | PA4 | ALRS | 控制方式 | 0 | OFF | 位置 | ON | 速度 | 1 | OFF | 速度 | ON | 转矩 | 6 | OFF | 转矩 | ON | 位置 | 0~1 |
| PA4 | ALRS | 控制方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | OFF | 位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ON | 速度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OFF | 速度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ON | 转矩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | OFF | 转矩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ON | 位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 模拟量转矩指令输入方向取反 | 对模拟量转矩输入的极性反向。 设置为 0 时，模拟量转矩指令为正时，转矩方向为 CCW；设置为 1 时，模拟量速度指令为正时，转矩方向为 CW； | 0~1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 内部 CCW 转矩限制 | 设置伺服电机 CCW 方向的内部转矩限制值。 设置值是额定转矩的百分比，例如设定为额定转矩的 2 倍，则设置值为 200。 任何时候，这个限制都有效。 如果设置值超过系统允许的最大过载能力，则实际转矩限制为系统允许的最大过载能力。 | 0~300% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

交流伺服驱动器使用手册

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|------------------|---|---------|
| 35 | 内部 CW 转矩限制 | <p>设置伺服电机 CW 方向的内部转矩限制值。</p> <p>设置值是额定转矩的百分比，例如设定为额定转矩的 2 倍，则设置值为 200。</p> <p>任何时候，这个限制都有效。</p> <p>如果设置值超过系统允许的最大过载能力，则实际转矩限制为系统允许的最大过载能力。</p> | -300~0% |
| 36 | 外部 CCW 转矩限制 | <p>设置伺服电机 CCW 方向的外部转矩限制值。</p> <p>设置值是额定转矩的百分比，例如设定为额定转矩的 1 倍，则设置值为 100。</p> <p>仅在 CCW 转矩限制输入端子（FIL）ON 时，这个限制才有效。</p> <p>当限制有效时，实际转矩限制为系统允许的最大过载能力、内部 CCW 转矩限制、外部 CCW 转矩限制三者中的最小值。</p> | 0~300% |
| 37 | 外部 CW 转矩限制 | <p>设置伺服电机 CW 方向的外部转矩限制值。</p> <p>设置值是额定转矩的百分比，例如设定为额定转矩的 1 倍，则设置值为 100。</p> <p>仅在 CW 转矩限制输入端子（RIL）ON 时，这个限制才有效。</p> <p>当限制有效时，实际转矩限制为系统允许的最大过载能力、内部 CW 转矩限制、外部 CW 转矩限制三者中的绝对值的最小值。</p> | -300~0% |
| 38 | 速度试运行、JOG 运行转矩限制 | <p>设置在速度试运行、JOG 运行方式下的转矩限制值。</p> <p>与旋转方向无关，双向有效。</p> <p>设置值是额定转矩的百分比，例如设定为额定转矩的 1 倍，则设置值为 100。</p> <p>内外部转矩限制仍然有效。</p> | 0~300% |

第 4 章 参数

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|-------------|--|----------------|
| 39 | 模拟量转矩指令零偏补偿 | 对模拟量转矩输入的零偏补偿量 | -2000~2000 |
| 40 | 加速时间常数 | <p>设置值是表示电机从 0~1000r/min 的加速时间。</p> <p>加减速特性是线性的。</p> <p>仅用于速度控制方式，位置控制方式无效；</p> <p>如果驱动器与外部位置环组合使用，此参数应设置为 0。</p> | 1~10000ms |
| 41 | 减速时间常数 | <p>设置值是表示电机从 1000~0r/min 的减速时间。</p> <p>加减速特性是线性的。</p> <p>仅用于速度控制方式，位置控制方式无效；</p> <p>如果驱动器与外部位置环组合使用，此参数应设置为 0。</p> | 1~10000ms |
| 42 | S 型加减速时间常数 | 使电机平稳启动和停止，设定 S 型加减速曲线部分时间。 | 1~1000ms |
| 43 | 模拟量速度指令输入增益 | 设定模拟量速度输入电压和电机实际运转速度之间的比例关系。 | 10~3000r/min/V |
| 44 | 模拟量速度指令方向取反 | <p>对模拟量速度输入的极性反向。</p> <p>设置为 0 时，模拟量速度指令为正时，速度方向为 CCW；</p> <p>设置为 1 时，模拟量速度指令为正时，速度方向为 CW；</p> | 0~1 |
| 45 | 模拟量速度指令零偏补偿 | 对模拟量速度输入的零偏补偿量。 | -5000~5000 |

交流伺服驱动器使用手册

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 |
|----|----------------|---|-----------------|
| 46 | 模拟量速度指令滤波器 | 对模拟量速度输入的低通滤波器。 设置越大，对速度输入模拟量响应速度越快，信号噪声影响越大；设置越小，响应速度越慢，信号噪声影响越小。 | 0~1000Hz |
| 47 | 电机停止时机械制动器动作设定 | 定义电机停转期间从机械制动器动作(输出端子 BRK 由 ON 变成 OFF)到电机电流切断的延时时间；此参数不应小于机械制动的延迟时间(Tb)，以避免电机的微小位移或工件跌落； 相应时序参见图 7.5。 | 0~200 ×10ms |
| 48 | 电机运转时机械制动器动作设定 | 定义电机运转期间从电机电流切断到机械制动器动作(输出端子 BRK 由 ON 变成 OFF)的延时时间；此参数是为了使电机从高速旋转状态减速为低速后，再使机械制动器动作，避免损坏制动器； 实际动作时间是 PA48 或电机减速到 PA49 数值所需时间，取两者中的最小值。 相应时序参见图 7.6。 | 0~200 ×10ms |
| 49 | 电机运转时机械制动器动作速度 | 定义电机运转期间从电机电流切断到机械制动器动作(输出端子 BRK 由 ON 变成 OFF)的速度数值。 实际动作时间是 PA48 或电机减速到 PA49 数值所需时间，取两者中的最小值。 相应时序参见图 7.5。 | 0~3000r/ min |
| 50 | 转矩控制时速度限制 | 在转矩控制时，电机运行速度限制在本参数以内； 可防止轻载出现超速现象。 | 0~5000r/ min |

第 4 章 参数

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 | | | | | | | | |
|------|--------------------|---|---------|---|---|---|------|------|------|-----|-----------|
| 51 | 动态电子齿轮有效 | <p>设置为 0，动态电子齿轮无效，输入端子 INH 的功能是指令脉冲禁止。</p> <p>设置为 1，动态电子齿轮有效，输入端子 INH 的功能是电子齿轮切换。当 INH 端子 OFF 时，输入电子齿轮为 No. 12/No. 13；当 INH 端子 ON 时，输入电子齿轮为 No. 54/No. 13；通过控制 INH 端子，改变电子齿轮比例数值。</p> | 0~1 | | | | | | | | |
| 52 | 第二位置指令脉冲分频分子 | <p>设置第二位置指令脉冲的分频频（电子齿轮）。</p> <p>使用动态电子齿轮必须设置参数 PA51=1，此时输入端子 INH（指令脉冲禁止）功能转变为电子齿轮切换输入控制端子；</p> <p>当 INH 端子 OFF 时，输入电子齿轮为 PA12/PA13；</p> <p>当 INH 端子 ON 时，输入电子齿轮为 PA52/PA13；通过控制 INH 端子，改变电子齿轮比例数值。</p> <p>注意第一、第二电子齿轮分频分母是一样的。</p> | 1~32767 | | | | | | | | |
| 53 | 低 4 位输入端子强制 ON 控制字 | <p>设置输入端子内部强制 ON 有效。未强制 ON 的端子，需要在外部连线控制 ON/OFF，已强制 ON 的端子，不需要在外部连线，驱动器内部自动置 ON 用 4 位二进制数表示，该位为 0 表示代表的输入端子不强制 ON，1 表示代表的输入端子强制 ON。二进制数代表的输入端子如下：</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>RSTP</td><td>FSTP</td><td>ALRS</td><td>SON</td></tr> </table> <p>SON：伺服使能；</p> <p>ALRS：报警清除；</p> <p>FSTP：CCW 驱动禁止；</p> <p>RSTP：CW 驱动禁止；</p> | 3 | 2 | 1 | 0 | RSTP | FSTP | ALRS | SON | 0000~1111 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| RSTP | FSTP | ALRS | SON | | | | | | | | |

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|-----------------|---|---|---|------|------|---------|-----------------|-----------|
| 54 | 高 4 位输入端子强制 ON 控制字 | <p>设置输入端子内部强制 ON 有效。未强制 ON 的端子，需要在外部连线控制 ON/OFF，已强制 ON 的端子，不需要在外部连线，驱动器内部自动置 ON 用 4 位二进制数表示，该位为 0 表示代表的输入端子不强制 ON，1 表示代表的输入端子强制 ON。二进制数代表的输入端子如下：</p> <table border="1"> <tr> <td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>RIL</td><td>FIL</td><td>INH/SC2</td><td>CLE/SC1/ZEROSPD</td></tr> </table> <p>CLE/SC1/ZEROSPD: 偏差计数器清零/速度选择 1/零速箝位； INH/SC2: 指令脉冲禁止/速度选择 2； FIL: CCW 转矩限制； RIL: CW 转矩限制。</p> | 3 | 2 | 1 | 0 | RIL | FIL | INH/SC2 | CLE/SC1/ZEROSPD | 0000~1111 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| RIL | FIL | INH/SC2 | CLE/SC1/ZEROSPD | | | | | | | | |
| 55 | 低 4 位输入端子取反控制字 | <p>设置输入端子取反。不取反的端子，在开关闭合时有效，开关断开时无效；取反的端子，在开关闭合时无效，开关断开时有效。</p> <p>用 4 位二进制数表示，该位为 0 表示代表的输入端子不取反，为 1 表示代表的输入端子取反。二进制数代表的输入端子如下：</p> <table border="1"> <tr> <td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>RSTP</td><td>FSTP</td><td>ALRS</td><td>SON</td></tr> </table> <p>SON: 伺服使能； ALRS: 报警清除； FSTP: CCW 驱动禁止； RSTP: CW 驱动禁止；</p> | 3 | 2 | 1 | 0 | RSTP | FSTP | ALRS | SON | 0000~1111 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| RSTP | FSTP | ALRS | SON | | | | | | | | |

第 4 章 参数

| 序号 | 名称 | 功能 | 参数范围 | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----------------|---|---|---|-----|------|---------|-----------------|-----------|
| 56 | 高 4 位输入端子取反控制字 | <p>设置输入端子取反。不取反的端子，在开关闭合时有效，开关断开时无效；取反的端子，在开关闭合时无效，开关断开时有效。</p> <p>用 4 位二进制数表示，该位为 0 表示代表的输入端子不取反，为 1 表示代表的输入端子取反。二进制数代表的输入端子如下：</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>RIL</td><td>FIL</td><td>INH/SC2</td><td>CLE/SC1/ZEROSPD</td></tr> </table> <p>CLE/SC1/ZEROSPD: 偏差计数器清零/速度选择 1/零速箝位；</p> <p>INH/SC2: 指令脉冲禁止/速度选择 2；</p> <p>FIL: CCW 转矩限制；</p> <p>RIL: CW 转矩限制。</p> | 3 | 2 | 1 | 0 | RIL | FIL | INH/SC2 | CLE/SC1/ZEROSPD | 0000~1111 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| RIL | FIL | INH/SC2 | CLE/SC1/ZEROSPD | | | | | | | | |
| 57 | 输出端子取反控制字 | <p>设置输出端子取反。取反的端子，导通和截止的定义正好和标准定义相反；</p> <p>用 4 位二进制数表示，该位为 0 表示代表的输出端子不取反，为 1 表示代表的输出端子取反。二进制数代表的输入端子如下：</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>BRK</td><td>COIN</td><td>ALM</td><td>SRDY</td></tr> </table> <p>SRDY: 伺服准备好；</p> <p>ALM: 伺服报警；</p> <p>COIN: 定位完成/速度到达；</p> <p>BRK: 机械制动释放。</p> | 3 | 2 | 1 | 0 | BRK | COIN | ALM | SRDY | 0000~1111 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| BRK | COIN | ALM | SRDY | | | | | | | | |
| 58 | Io 输入端子去抖动时间常数 | <p>对输入端子去抖动滤波时间；</p> <p>数值越小，端子输入响应越快；</p> <p>数值越大，端子输入抗干扰性能越好，但响应变慢。</p> | 1~1000×0.1ms | | | | | | | | |
| 59 | 演示运行 | 测试专用。 | 0~1 | | | | | | | | |

第 5 章 保护功能

5.1 报警一览表

表 5.1 报警一览表

| 报警代码 | 报警名称 | 内容 |
|------|-----------|---------------------------|
| -- | 正常 | |
| 1 | 超速 | 伺服电机速度超过设定值 |
| 2 | 主电路过压 | 主电路电源电压过高 |
| 3 | 主电路欠压 | 主电路电源电压过低 |
| 4 | 位置超差 | 位置偏差计数器的数值超过设定值 |
| 5 | 电机过热 | 电机温度过高 |
| 6 | 速度放大器饱和故障 | 速度调节器长时间饱和 |
| 7 | 驱动禁止异常 | CCW、CW 驱动禁止输入都 OFF |
| 8 | 位置偏差计数器溢出 | 位置偏差计数器的数值的绝对值超过 2^{30} |
| 9 | 编码器故障 | 编码器信号错误 |
| 10 | 控制电源欠压 | 控制电源偏低 |
| 11 | IPM 模块故障 | IPM 智能模块故障 |
| 12 | 过电流 | 电机电流过大 |
| 13 | 过负载 | 伺服驱动器及电机过负载(瞬时过热) |
| 14 | 制动故障 | 制动电路故障 |
| 15 | 编码器计数错误 | 编码器计数异常 |
| 16 | 电机热过载 | 电机电热值超过设定值(I^2t 检测) |
| 17 | 速度响应故障 | 速度误差长期过大 |
| 19 | 热复位 | 系统被热复位 |
| 20 | EEPROM 错误 | EEPROM 错误 |
| 21 | U4 错误 | U4 错误 |
| 22 | 保留 | |
| 23 | U6 芯片错误 | U6 芯片或电流传感器错误 |
| 29 | 用户转矩过载报警 | 电机负载超过用户设定的数值和持续时间 |

| | | |
|----|----------------|----------------------|
| 30 | 编码器 Z 脉冲丢失 | 编码器 Z 脉冲错 |
| 31 | 编码器 UVW 信号错误 | 编码器 UVW 信号错误或与编码器不匹配 |
| 32 | 编码器 UVW 信号非法编码 | UVW 信号存在全高电平或全低电平 |

5.2 报警处理方法

表 5.2 报警处理方法

| 报警 代码 | 报警 名称 | 运行状态 | 原因 | 处理方法 |
|------------------------------|------------|---------------|--------------------------|--|
| 1 | 超速 | 接通控制电 源时出现 | 控制电路板故障。 编码器故障。 | 换伺服驱动器。 换伺服电机。 |
| | | 电机运行过 程中出现 | 输入指令脉冲频率过高。 | 正确设定输入指令脉冲。 |
| | | | 加/减速时间常数太小， 使速度超调量过大。 | 增大加/减速时间常数。 |
| | | | 输入电子齿轮比太大。 | 正确设置。 |
| | | | 编码器故障。 | 换伺服电机。 |
| | | | 编码器电缆不良。 | 换编码器电缆。 |
| | | | 伺服系统不稳定，引起超 调。 | 重新设定有关增益。 如果增益不能设置到合 适值，则减小负载转动惯 量比率。 |
| | | 电机刚启动 时出现 | 负载惯量过大。 | 减小负载惯量。 换更大功率的驱动器和 电机。 |
| | | | 编码器零点错误。 | 换伺服电机。 请厂家重调编码器零点。 |
| 电机 U、V、W 引线接错。 编码器电缆引线接错。 | 正确接线。 | | | |
| 2 | 主 电 路 过 | 接通控制电 源时出现 | 电路板故障。 | 换伺服驱动器。 |

交流伺服驱动器使用手册

| 报警 代码 | 报警 名称 | 运行状态 | 原因 | 处理方法 |
|----------|-----------------|---|---|--|
| | 压 | 接通主电源 时出现 | 电源电压过高。 电源电压波形不正常。 | 检查供电电源。 |
| | | 电机运行过 程中出现 | 制动电阻接线断开。 | 重新接线。 |
| | | | 制动晶体管损坏。 内部制动电阻损坏。 | 换伺服驱动器。 |
| | | | 制动回路容量不够。 | 降低起停频率。 增加加/减速时间常数。 减小转矩限制值。 减小负载惯量。 换更大功率的驱动器和 电机。 |
| 3 | 主 电 路 欠 压 | 接通主电源 时出现 | 电路板故障。 电源保险损坏。 软启动电路故障。 整流器损坏。 | 换伺服驱动器。 |
| | | | 电源电压低。 临时停电 20ms 以上。 | 检查电源。 |
| | | 电机运行过 程中出现 | 电源容量不够 瞬时掉电。 | 检查电源。 |
| | | | 散热器过热。 | 检查负载情况。 |
| 4 | 位 置 超差 | 接通控制电 源时出现 | 电路板故障。 | 换伺服驱动器。 |
| | | 接通主电源 及控制线， 输入指令脉 冲，电机不 转动或反转 | 电机 U、V、W 引线接错。 编码器电缆引线接错。 | 正确接线。 |
| | | | 编码器零点变动 编码器故障。 | 重新调整换编码器零点； 更换伺服电机。 |

第 5 章保护功能

| 报警 代码 | 报警 名称 | 运行状态 | 原因 | 处理方法 |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------------------|---|
| | | 电机运行过程中出现 | 设定位置超差检测范围太小。 | 增加位置超差检测范围。 |
| | | | 位置比例增益太小。 | ①增加增益。 |
| | | | 转矩不足。 | 检查转矩限制值。 减小负载容量。 换大功率的驱动器和电机。 |
| | | | 指令脉冲频率太高。 | 降低频率。 |
| | | | 编码器零点变动。 | 重新调整换编码器零点。 |
| 5 | 电 机 过热 | 接通控制电源时出现 | 电路板故障。 | 换伺服驱动器。 |
| | | | 电缆断线。 电机内部温度继电器损坏。 | 检查电缆。 检查电机。 |
| | | 电机运行过程中出现 | 电机过负载。 | 减小负载。 降低起停频率。 减小转矩限制值。 减小有关增益。 换大功率的驱动器和电机。 |
| | | | 电机内部故障。 | 换伺服电机。 |
| 6 | 速 度 放 大 器 饱 和 故 障 | 电机运行过程中出现 | 电机被机械卡死。 | 检查负载机械部分。 |
| | | | 负载过大。 | 减小负载。 换更大功率的驱动器和电机。 |
| 7 | 驱 动 禁 止 异常 | | CCW、CW 驱动禁止输入端子都断开。 | 检查接线 |

交流伺服驱动器使用手册

| 报警 代码 | 报警 名称 | 运行状态 | 原因 | 处理方法 |
|----------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--|
| 8 | 位 置 偏 差 计 数 器 溢 出 | | 电机被机械卡死。 输入指令脉冲异常。 | 检查负载机械部分。 检查指令脉冲。 检查电机是否按指令脉 冲转动。 |
| 9 | 编 码 器 故 障 | | 编码器接线错误。 | 检查接线。 |
| | | | 编码器损坏。 | 更换电机。 |
| | | | 编码器电缆不良。 | 换电缆。 |
| | | | 编码器电缆过长, 造成编 码器供电电压偏低。 | 缩短电缆。采用多芯并联 供电。 |
| 10 | 控 制 电 源 欠压 | | 输入控制电源偏低。 | 检查控制电源。 |
| | | | 驱动器内部接插件不良。 开关电源异常。 | 更换驱动器。 检查接插件。 |
| | | | 芯片损坏。 | 检查开关电源。 |
| 11 | IPM 模 块 故障 | 接通控制电 源时出现 | 电路板故障。 | 换伺服驱动器。 |
| | | 电机运行过 程中出现 | 供电电压偏低。 过热。 | 检查驱动器。 重新上电。 更换驱驱动器。 |
| | | | 驱动器 U、V、W 之间短路 | 检查接线。 |
| | | | 接地不良。 | 正确接地。 |
| | | | 电机绝缘损坏。 | 更换电机。 |
| | | | 受到干扰。 | 增加线路滤波器。 远离干扰源。 |
| | | | | |
| 12 | 过 电 流 | | 驱动器 U、V、W 之间短路 | 检查接线。 |
| | | | 接地不良。 | 正确接地。 |
| | | | 电机绝缘损坏。 | 更换电机。 |

第 5 章保护功能

| 报警 代码 | 报警 名称 | 运行状态 | 原因 | 处理方法 |
|----------|-----------|---------------|--------------------------|--|
| | | | 驱动器损坏。 | 更换驱动器。 |
| 13 | 过 负 载 | 接通控制电 源时出现 | 电路板故障。 | 换伺服驱动器。 |
| | | 电机运行过 程中出现 | 超过额定转矩运行。 | 检查负载。 降低起停频率。 减小转矩限制值。 换更大功率的驱动器和 电机 |
| | | | 保持制动器没有打开。 | 检查保持制动器。 |
| | | | 电机不稳定振荡。 | 调整增益。 增加加/减速时间。 减小负载惯量。 |
| | | | U、V、W 有一相断线。 编码器接线错误。 | 检查接线。 |
| 14 | 制 动 故障 | 接通控制电 源时出现 | 电路板故障。 | 更换伺服驱动器。 |
| | | 电机运行过 程中出现 | 制动电阻接线断开。 | 重新接线。 |
| | | | 制动晶体管损坏。 内部制动电阻损坏。 | 换伺服驱动器。 |
| | | | 制动回路容量不够。 | 降低起停频率。 增加加/减速时间常数。 减小转矩限制值。 减小负载惯量。 换更大功率的驱动器和 电机。 |

交流伺服驱动器使用手册

| 报警代码 | 报警名称 | 运行状态 | 原因 | 处理方法 |
|------|-----------|-----------|---|---|
| | | | 主电路电源过高。 | 检查主电源。 |
| 15 | 编码器计数错误 | | 编码器损坏。 编码器线数不对 编码器盘片损伤 编码器存在虚假 Z 信号 (一转中有多个 Z 脉冲) | 更换编码器。 |
| | | | 编码器接线错误。 | 检查接线。 |
| | | | 接地不良。 | 正确接地。 检查屏蔽地线是否接好。 |
| 16 | 电机热过载 | 接通控制电源时出现 | 电路板故障。 | 换伺服驱动器。 |
| | | | 参数设置错误 | 正确设置有关参数。 |
| | | 电机运行过程中出现 | 长期超过额定转矩运行。 | 检查负载。 降低起停频率。 减小转矩限制值。 换更大功率的驱动器和电机 |
| | | | 机械传动不良。 | 检查机械部分。 |
| 19 | 热复位 | | 输入控制电源不稳定。 | 检查控制电源。 |
| | | | 受到干扰。 | 增加线路滤波器。 远离干扰源。 |
| 20 | EEPROM 错误 | | 芯片或电路板损坏。 | 更换伺服驱动器。 经修复后, 必须重新设置驱动器型号(参数 PA1), 然后再恢复缺省参数。 |
| 21 | U4 错误 | | 芯片或电路板损坏。 | 更换伺服驱动器。 |

第 5 章保护功能

| 报警 代码 | 报警 名称 | 运行状态 | 原因 | 处理方法 |
|----------|-------------------------------------|------|--|--------------------|
| 23 | U6 芯 片 错 误 | | 芯片或电路板损坏。 电流传感器损坏。 | 更换伺服驱动器。 |
| 29 | 用 户 转 矩 过 载 报警 | | PA30、PA31 参数不合理 意外大负载发生 | 修改参数 检修机械 |
| 30 | 编 码 器 Z 脉 冲 丢失 | | Z 脉冲不存在，编码器损坏 电缆不良 电缆屏蔽不良 屏蔽地线未联好 编码器接口电路故障 | 更换编码器 检查编码器接口电路 |
| 31 | 编 码 器 UVW 信 号 错误 | | 编码器 UVW 信号损坏 编码器 Z 信号损坏 电缆不良 电缆屏蔽不良 屏蔽地线未联好 编码器接口电路故障 | 更换编码器 检查编码器接口电路 |
| 32 | 编 码 器 UVW 信 号 非 法 编码 | | 编码器 UVW 信号损坏 电缆不良 电缆屏蔽不良 屏蔽地线未联好 编码器接口电路故障 | 更换编码器 检查编码器接口电路 |

第 6 章 显示与键盘操作

面板由 6 个 LED 数码管显示器和 4 个按键 \uparrow 、 \downarrow 、 \leftarrow 、 Enter 组成，用来显示系统各种状态、设置参数等。操作是分层操作， \leftarrow 、 Enter 键表示层次的后退和前进， Enter 键有进入、确定的意义， \leftarrow 键有退出、取消的意义； \uparrow 、 \downarrow 键表示增加、减少序号或数值大小。如果按下 \uparrow 、 \downarrow 键并保持，则具有重复效果，并且保持时间越长，重复速率越高。

如果 6 个数码管或最右边数码管的小数点显示闪烁，表示发生报警。POWER 指示灯点亮表示主电源已上电，RUN 指示灯点亮表示电机正在运转。



图 6.0 面板

6.1 第 1 层

第 1 层用来选择操作方式，共有 7 种方式，用 \uparrow 、 \downarrow 键改变方式，按 Enter 键进入选定的方式的第 2 层，按 \leftarrow 键从第 2 层退回第 1 层。

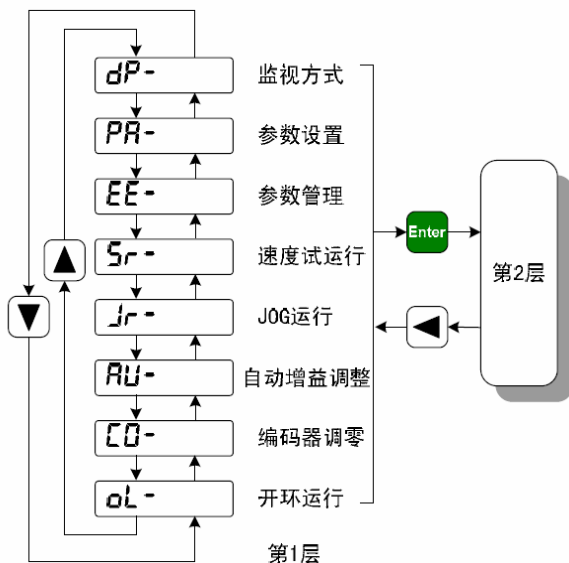


图 6.1 方式选择操作框图

6.2 第2层

6.2.1 监视方式

在第1层中选择“dP-”，并按 **Enter** 键进入监视方式。共有 21 种显示状态，用户用 **↑**、**↓** 键选择需要的显示模式，再按 **Enter** 键，就进入具体的显示状态了。

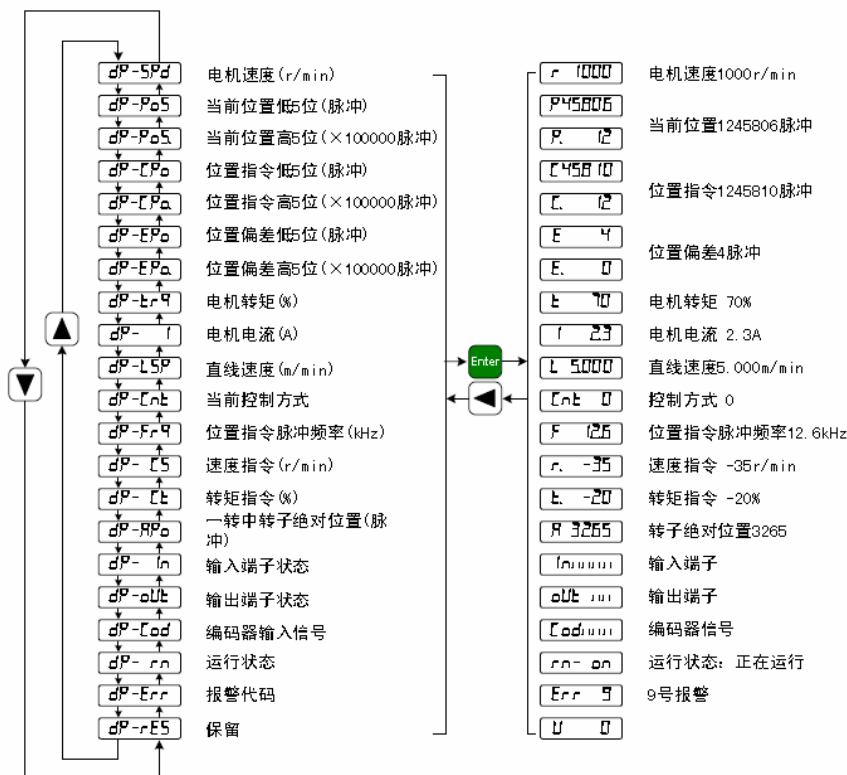


图 6.2 监视方式操作框图

[注1] 输入脉冲量为经过输入电子齿轮放大后的脉冲。

[注2] 脉冲量单位是系统内部脉冲单位，在本系统中 10000 脉冲/转。

脉冲量用高 5 位+低 5 位表示，计算方法为：

脉冲量 = 高 5 位数值 × 100000 + 低 5 位数值

[注3] 控制方式：0-位置控制；1-速度控制；2-速度试运行；3-JOG 运行；4-编码器调零；5-开环运行。

[注4] 如果显示数字达到 6 位(如显示-12345)，则不再显示提示字符。

[注5] 位置指令脉冲频率是在输入电子齿轮放大之前实际的脉冲频率，最小单位 0.1kHz，正转方向显示正数，反转方向显示负数。

[注6] 表示相电流有效值，电流 I 的计算方法是：

$$I = \sqrt{\frac{1}{3}(I_U^2 + I_V^2 + I_W^2)}$$

- [注7] 一转中转子绝对位置表示转子在一转中相对定子所处的位置，以一转为一个周期，范围是 0~9999，该数值与电子齿轮比无关。
- [注8] 输入端子显示如图 6.3 所示，输出端子显示如图 6.4 所示，编码器信号显示如图 6.5 所示。

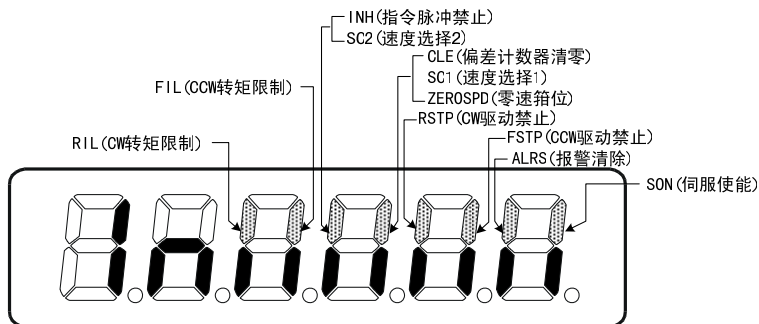


图 6.3 输入端子显示(笔划点亮表示 ON，熄灭表示 OFF)

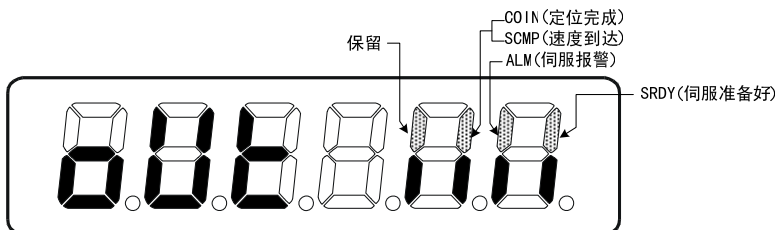


图 6.4 输出端子显示(笔划点亮表示 ON，熄灭表示 OFF)

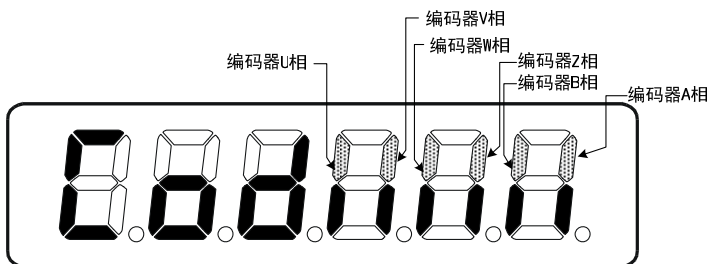


图 6.5 编码器信号显示(笔划点亮表示 ON，熄灭表示 OFF)

- [注9] 运行状态表示为：

“cn-oFF”：主电路未充电，伺服系统没有运行；

“cn-Ck”：主电路已充电，伺服系统没有运行(伺服没有使能或存在报警)；

“cn-on”: 主电路已充电, 伺服系统正在运行。

[注10] 报警显示“Err--”表示正常，无报警。

6.2.2 参数设置

在第 1 层中选择“PA-”，并按 **Enter** 键进入参数设置方式。用 **↑**、**↓** 键选择参数号，按 **Enter** 键，显示该参数的数值，用 **↑**、**↓** 键可以修改参数值。按 **↑** 或 **↓** 键一次，参数增加或减少 1，按下并保持 **↑** 或 **↓** 键，参数能连续增加或减少。参数值被修改时，最右边的 LED 数码管小数点点亮，按 **Enter** 键确定修改数值有效，此时右边的 LED 数码管小数点熄灭，修改后的数值将立刻反映到控制中，此后按 **↑** 或 **↓** 键还可以继续修改参数，修改完毕按 **←** 键退回到参数选择状态。如果对正在修改的数值不满意，不要按 **Enter** 键确定，可按 **←** 键取消，参数恢复原值，并退回到参数选择状态。

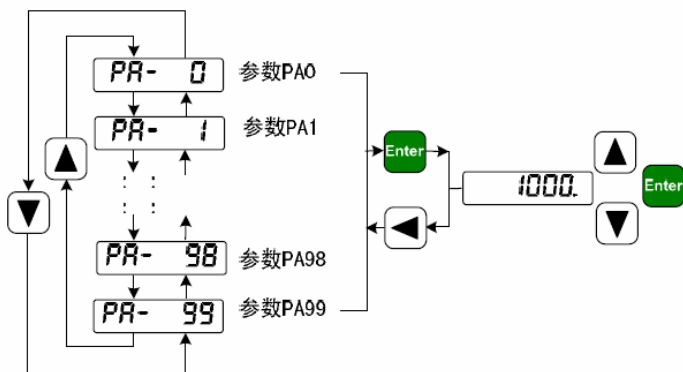


图 6.6 参数设置操作框图

6.2.3 参数管理

参数管理主要处理参数表与 EEPROM 之间操作，在第 1 层中选择“EE-”，并按 **Enter** 键进入参数管理方式。首先需要选择操作模式，共有 5 种模式，用 **↑**、**↓** 键来选择。以“参数写入”为例，选择“EE-Set”，然后按下 **Enter** 键并保持 3 秒以上，显示器显示“StArt”，表示参数正在写入 EEPROM，大约等待 1~2 秒的时间后，如果写操作成功，显示器显示“FInIsK”，如果失败，则显示“Error”。再可按 **←** 键退回到操作模式选择状态。

- **EE-SEt** 参数写入，表示将参数表中的参数写入 EEPROM 的参数区。用户修改了参数，仅使参数表中参数值改变了，下次上电

又会恢复成原来的数值。如果想永久改变参数值，就需要执行参数写入操作，将参数表中参数写入到 EEPROM 的参数区中，以后上电就会使用修改后的参数。

- **EE-rd** 参数读取，表示将 EEPROM 的参数区的数据读到参数表中。这个过程在上电时会自动执行一次，开始时，参数表的参数值与 EEPROM 的参数区中是一样的。但用户修改了参数，就会改变参数表中参数值，当用户对修改后的参数不满意或参数被调乱时，执行参数读取操作，可将 EEPROM 的参数区中数据再次读到参数表中，恢复成刚上电的参数。
- **EE-bA** 参数备份，表示将参数表中的参数写入 EEPROM 的备份区。整个 EEPROM 分成参数区和备份区两个区域，可以存储两套参数。系统上电、参数写入和参数读取操作使用 EEPROM 的参数区，而参数备份和恢复备份则使用 EEPROM 的备份区。在参数设置过程中，如果用户对一组参数比较满意，但还想继续修改，可以先执行参数备份操作，保存参数表的参数到 EEPROM 的备份区，然后再修改参数，如果效果变差，可以用恢复备份操作，将上次保存在 EEPROM 的备份区的参数读到参数表中，然后可以再次修改或结束。另外，当用户设置好参数后，可以执行参数写入和参数备份两个操作，使 EEPROM 的参数区和备份区的数据完全一样，防止以后参数不慎被修改，还可以启用恢复备份操作，将 EEPROM 的备份区的数据读到参数表中，再用参数写入操作，将参数表参数写入到 EEPROM 的参数区中。
- **EE-rS** 恢复备份，表示将 EEPROM 的备份区的数据读到参数表中。注意这个操作没有执行参数写入操作，下次上电时还是 EEPROM 的参数区的数据读到参数表中。如果用户想使永久使用 EEPROM 的备份区的参数，还需要执行一次参数写入操作。
- **EE-dEF** 恢复缺省值，表示将所有参数的缺省值（出厂值）读到参数表中，并写入到 EEPROM 的参数区中，下次电将使用缺省参数。当用户将参数调乱，无法正常工作时，使用这个操作，可将所有参数恢复成出厂状态。因为不同的驱动器和电机型号对应的参数缺省值不同，在使用恢复缺省参数时，必须先保证型号代码(参数 PA1)的正确性，请参考 7 章。

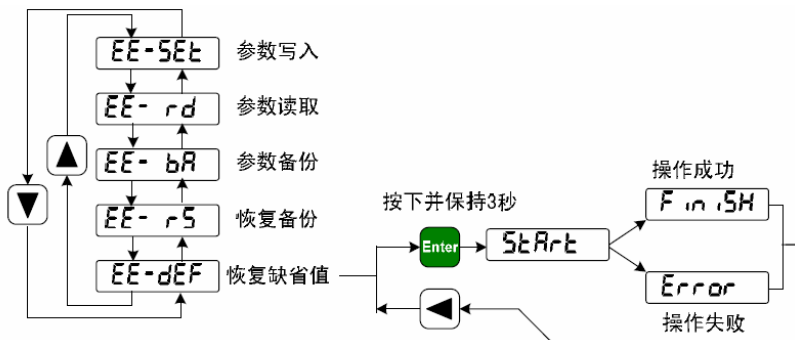


图 6.7 参数管理操作框图

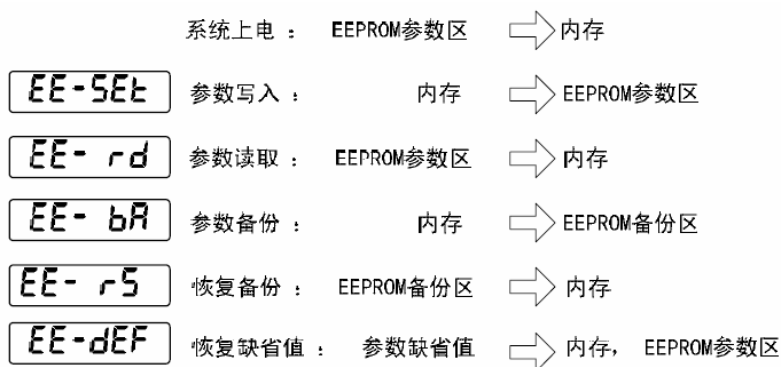


图 6.8 参数管理操作意义

6.2.4 JOG 运行

在第 1 层中选择“Jr- ”，并按 **Enter** 键进入 JOG 运行方式，即点动方式。JOG 运行提示符为“J”，数值单位是 r/min，系统处于速度控制方式，速度指令由按键提供。进入 JOG 操作后，按下 **↑** 键并保持，电机按 JOG 速度运行，松开按键，电机停转，保持零速；按下 **↓** 键并保持，电机按 JOG 速度反向运行，松开按键，电机停转，保持零速。JOG 速度由参数 PA21 设置。



图 6.9 JOG 运行操作框图

第 7 章 运行

7.1 接地

将伺服驱动器和电机可靠地接地，为了避免触电，伺服驱动器的保护性接地端子与控制箱的保护性接地始终接通。由于伺服驱动器使用 PWM 技术通过功率管给伺服电机供电，驱动器和连接线可能受到开关噪声的影响，为了符合 EMC 标准，因此接地线尽可能的粗大，接地电阻尽可能的小。

7.2 工作时序

7.2.1 电源接通次序

1. 通过电磁接触器将电源接入主电路电源输入端子。
2. 控制电路的电源 r、t 与主电路电源同时或先于主电路电源接通。
如果仅接通了控制电路的电源，伺服准备好信号(SRDY) OFF。
3. 主电路电源接通后，约延时 1.5 秒，伺服准备好信号(SRDY) ON，此时可以接受伺服使能 (SON) 信号，检测到伺服使能有效，基极电路开启，电机激励，处于运行状态。检测到伺服使能无效或有报警，基极电路关闭，电机处于自由状态。
4. 当伺服使能与电源一起接通时，基极电路大约在 1.5 秒后接通。
频繁接通断开电源，可能损坏软启动电路和能耗制动电路，接通断开的频率最好限制在每小时 5 次，每天 30 次以下。如果因为驱动器或电机过热，在将故障原因排除后，还要经过 30 分钟冷却，才能再次接通电源。

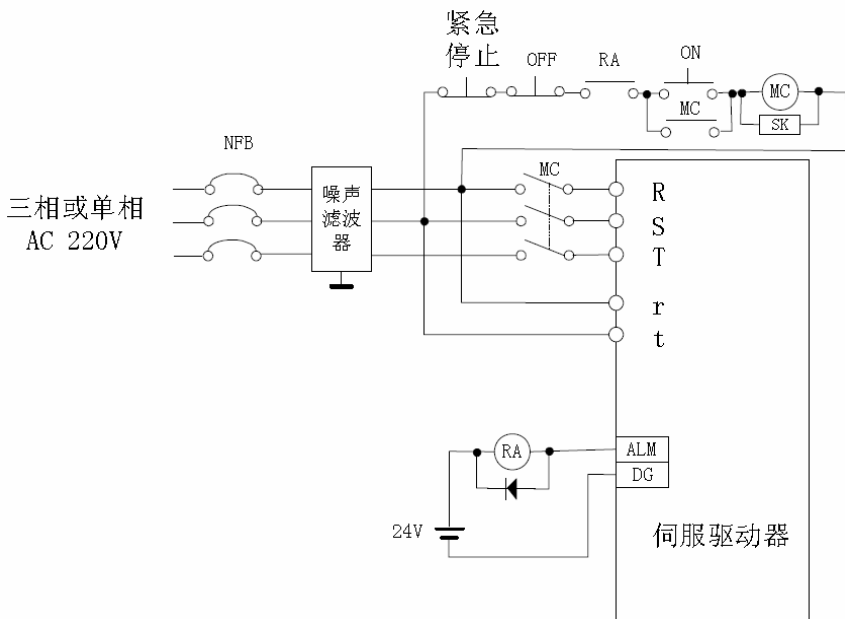


图 7.1 电源接线图

7.2.2 时序图

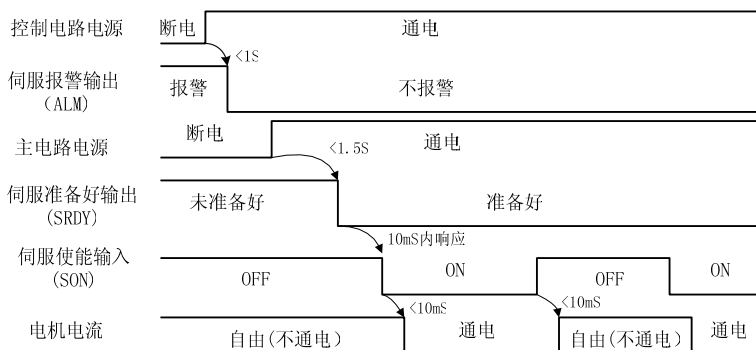


图 7.2 电源接通时序图

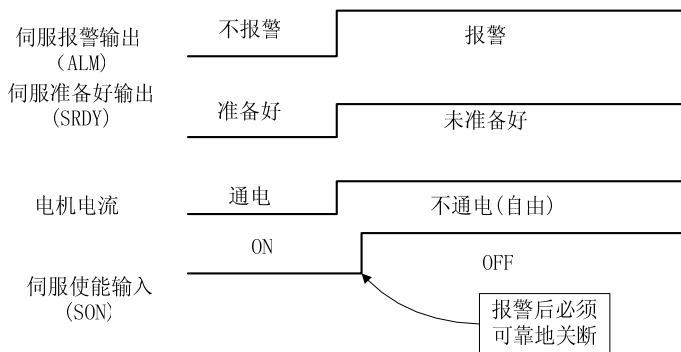


图 7.3 报警时序图




7.3 机械制动器使用

机械制动器（保持制动器）用于锁住与电机相连的垂直或倾斜工作台，防止伺服电源失去后工作台跌落。实现这个功能，需选购带保持制动器的电机。制动器只能用来保持工作台，绝不能用于减速和停止机器运动。

图 7.4 是制动器接线图，使用从驱动器来的机械制动释放信号 BRK 控制制动器。注意制动器电源应由用户提供，并且具有足够容量。建议安装浪涌吸收器来抑制继电器通/断动作造成的浪涌电压。也可用二极管作浪涌吸收器，要注意会造成少许制动延时。

图 7.5 是正常情况下，电机停稳后的机械制动器动作时序，这时电机继续通电以保持位置，制动器从释放到制动，稳定一段时间后(时间由参数 PA47 确定)，撤除电机供电。

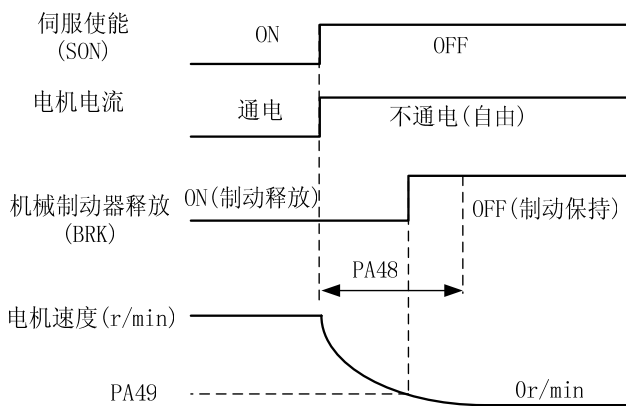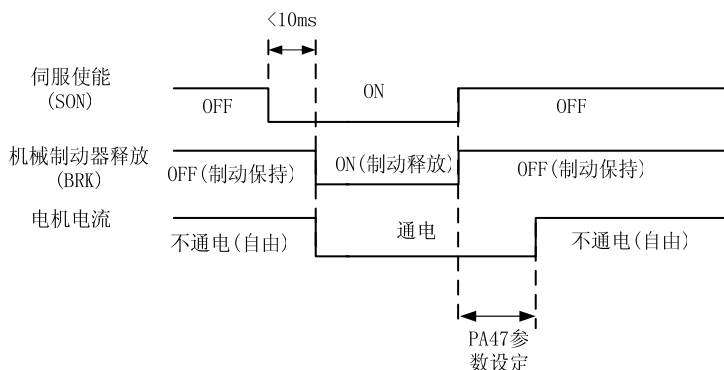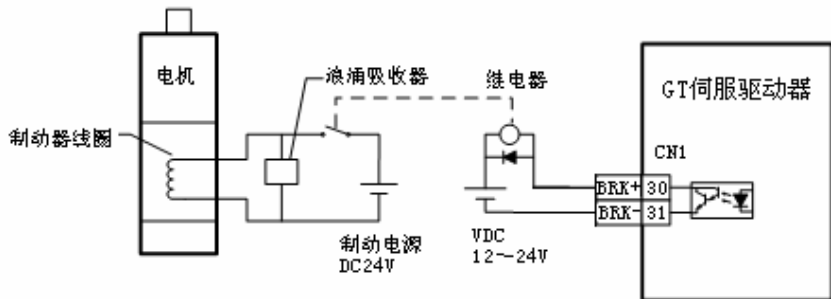图 7.6 是在电机运行中，速度大于 30r/min，这时电机电流切断，制动器继续呈释放状态，延时一段时间后，制动器制动。这是为了使电机从高速旋转状态减速为低速后，再使机械制动器动作，避免损坏制动器。延时时间是参数 PA48 或电机速度减速到参数 PA49 数值所需时间，取两者中的最小值。



7.4 位置控制模式的简单接线运行

1、接线

- 按图 7.7 接线，主电路端子，三相 AC 220V 接 R、S、T 端子。
- 控制电压端子 r、t 接单相 AC 220V。
- 编码器信号接插件 CN2 与伺服电机连接好。
- 控制信号接插件 CN1 按图示连接。

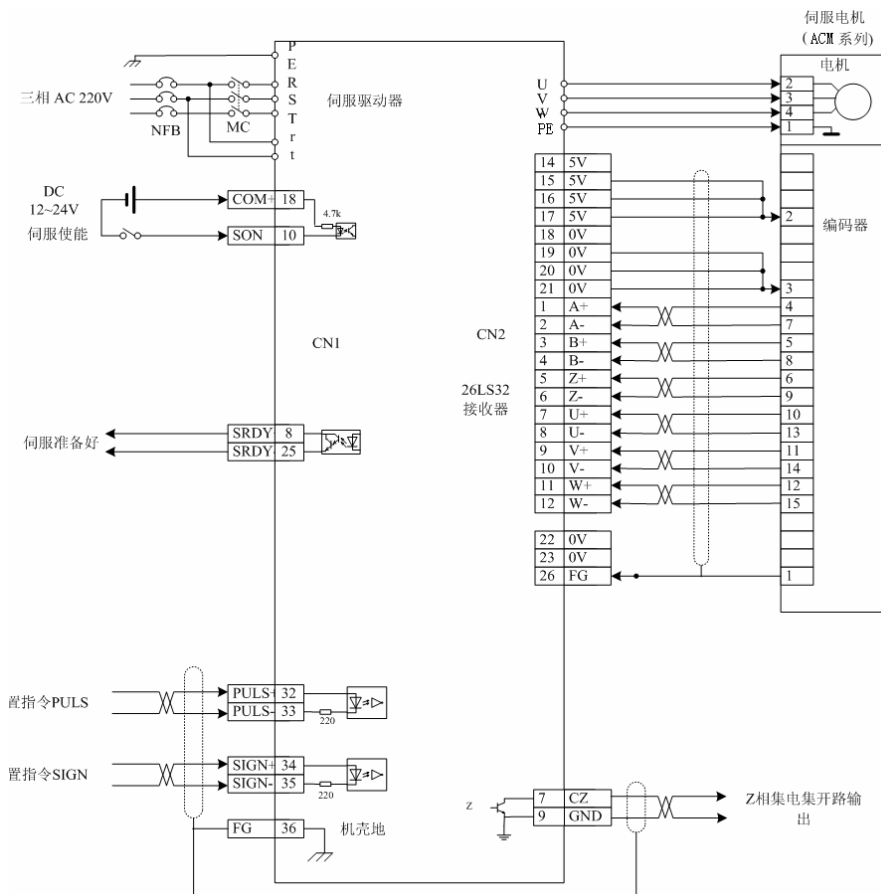


图 7.7 位置控制模式的简单接线图

2、操作

- 接通控制电路电源和主电源，显示器有显示，POWER 指示灯点

亮。

- 按下表设置参数值：

| 参数号 | 意义 | 参数值 | 出厂缺省值 |
|------|-----------|------|-------|
| PA4 | 控制方式选择 | 0 | 0 |
| PA12 | 电子齿轮分子 | 用户设置 | 1 |
| PA13 | 电子齿轮分母 | 用户设置 | 1 |
| PA19 | 位置指令平滑滤波器 | 0 | 0 |
| PA20 | 驱动禁止输入无效 | 1 | 0 |

- 没有报警和任何异常情况后，使伺服使能(SON) ON，RUN 指示灯点亮；从控制器送低频脉冲信号到驱动器，使电机运行在低速。

3. 电子齿轮设置

驱动器安装的编码器是 10000 脉冲/每转，通过设置电子齿轮参数 PA12、PA13 可得到任意的脉冲当量。注意：你可以给分子和分母设定任意值而得到任何比值，但最好不要超出 1/50~50 范围。

表 7-1 输入脉冲个数与旋转圈数的关系

| 输入脉冲数 | 电机旋转圈数 | 电子齿轮分子 PA12 | 电子齿轮分母 PA13 |
|-------|---|----------------|----------------|
| Pules | $\frac{pules \times PA12}{10000 \times PA13}$ | PA12 | PA13 |
| 10000 | 1 | 1 | 1 |
| 5000 | 1 | 2 | 1 |
| 3000 | 1 | 10 | 3 |
| 800 | 1 | 25 | 2 |
| 20000 | 1 | 1 | 2 |
| 1000 | 2/3 | 20 | 3 |
| 4000 | 3 | 30 | 4 |

7.5 调整

7.5.1 基本增益调整

- 速度控制

- 1) [速度比例增益](参数 PA5)的设定值,在不发生振荡的条件下,尽量设置的较大。一般情况下,负载惯量越大,[速度比例增益]的设定值应越大。
- 2) [速度积分时间常数](参数 PA6)的设定值,在不发生振荡的条件下,尽量设置的较小。

● 位置控制

- 1) 先按上面方法,设置合适的[速度比例增益]和[速度积分时间常数]。
- 2) [位置前馈增益](参数 PA10)设置为 0%。
- 3) [位置比例增益](参数 PA9)的设定值,在稳定范围内,尽量设置的较大。[位置比例增益]设置的太大时,位置指令的跟踪特性好,滞后误差小,但是在停止定位时,容易产生振荡。
- 4) 如果要求位置跟踪特性特别高时,可以增加[位置前馈增益]设定值。但如果太大,会引起超调和过冲。

[位置比例增益]的设定值可以参考下表

| 刚度 | [位置比例增益] |
|-----|----------|
| 低刚度 | 10~20/S |
| 中刚度 | 30~50/S |
| 高刚度 | 50~70/S |

7.5.2 基本参数调整图

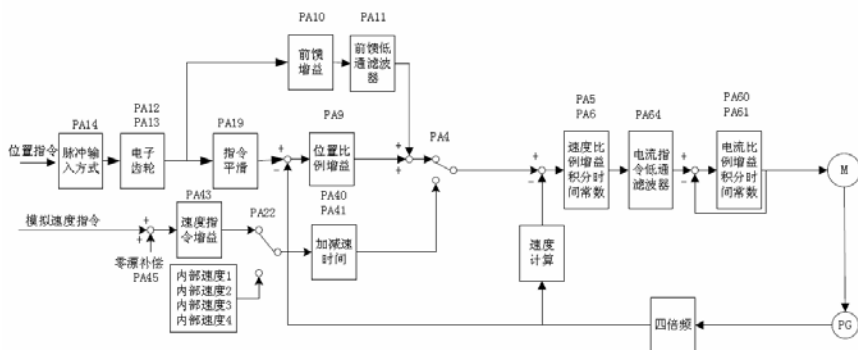


图 7.8 基本参数调整图

7.6 常见问题

7.6.1 恢复缺省参数

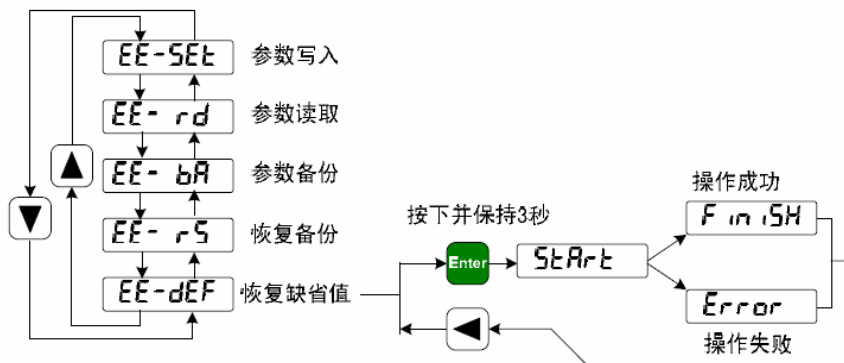


 


图 7.9 恢复缺省参数操作框图

在发生以下情况时，请使用恢复缺省参数（出厂参数）功能：

- 参数被调乱，系统无法正常工作；
 - 保存参数时，系统恰好掉电，造成系统自动恢复缺省参数，但是型号代码（PA1）和本驱动器及电机不匹配；
 - 驱动器需要更换原配电机，新换电机与原配电机型号不同；
- 恢复缺省参数的步骤如下：

1. 检查驱动器的型号（30A、50A）以及适配电机的型号，根据 8.3 章节中的表 8.1（适用于 30A 驱动器）、表 8.2（适用于 50A 驱动器）查出型号代码。特别注意驱动器的型号不要弄错，否则将会导致驱动器损坏。以 30A 驱动器适配 110ACM06020 电机为例，查表 8.1 得到型号代码为 37；
2. 修改密码参数 PA0 为 385；
3. 修改型号代码参数 PA1 为选定的型号代码，本例子为 35，参数值显示为“3A- 35”，前导字符为“3A”则表示采用 3A 驱动器；
4. 将参数缺省值写入 EEPROM。在第 1 层中选择“EE- ”，按 **Enter** 键进入参数管理方式。首先需要选择操作模式，共有 5

种模式，用 、 键来选择。选择“EE-dEF”，然后按下  键并保持 3 秒以上，显示器显示“StArt ”，表示参数正在写入 EEPROM，大约等待 1~2 秒的时间后，如果写操作成功，显示器显示 “FInISH”，如果失败，则显示“Error”。

5. 上一步操作成功后，关驱动器电源，然后重新上电，操作完成。

7.6.2 频繁出现 Err-15、Err-30、Err-31、Err-32 报警

这些报警说明光电编码器及其连接电缆存在问题，先从下面几个方面来解决：

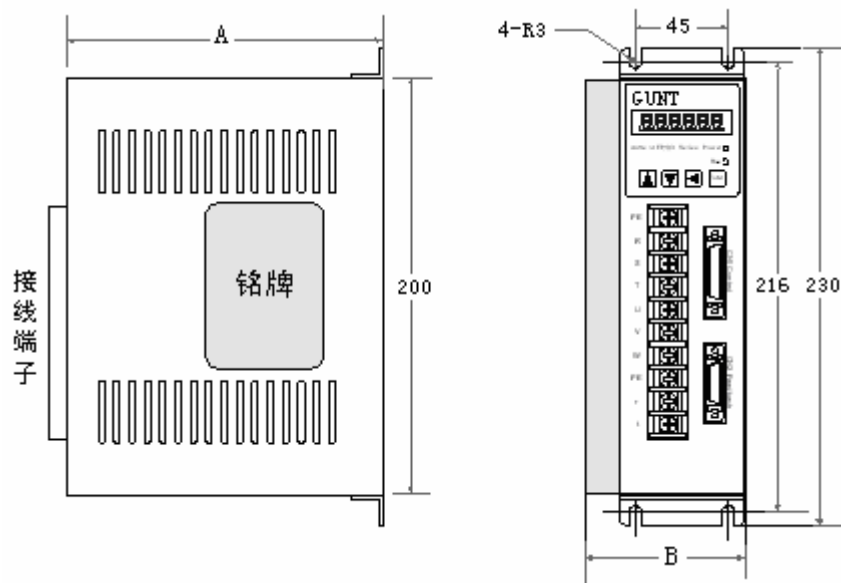
- 连接电缆和插头是否有接触不良现象；
 - 连接电缆的屏蔽线是否焊好；
 - 驱动器的接地 PE 端子是否接地良好；
 - 电机的接地端子和驱动器的接地 PE 端子是否连接良好；
 - 如果连接连接电缆较长，可能造成电源在电缆上的压降过大，请改用多个芯线连接编码器的 5V 和 0V 电源；
 - 连接电缆不要和强电电缆共一个线槽，试着改变连接电缆走线；
- 如果以上措施不能奏效，请与销售商联系。

7.6.3 出现 Power 灯不能点亮现象

在驱动器的控制电源和强电电源都正常条件下，驱动器数码管有显示，没有报警出现，而面板上的强电指示 Power 灯不亮，驱动器不能运行。出现这种情况，大部分原因是驱动器内部电路出现故障，使驱动器进入保护状态。请与销售商联系。

第 8 章 规格

8.1 伺服驱动器尺寸



| 尺寸 (mm) | A | B |
|----------|-----|-----|
| GTAS-30A | 152 | 77 |
| GTAS-50A | 200 | 108 |

图1-1 GT尺寸图

8.2 伺服驱动器规格

| 型号 | | GTAS-30A | GTAS-50A |
|------|------|-----------------------------------|----------|
| 输入电源 | | 三相 AC220V -15%~+10% 50/60Hz | |
| 使用环境 | 温度 | 工作：0~40° C 存贮：-40° C~50° C | |
| | 湿度 | 40%~80%(无结露) | |
| | 大气压强 | 86~106kPa | |

第 8 章 规格

| | | |
|--------|--------|--|
| 控制方法 | | 位置控制 |
| 再生制动 | | 内置 |
| 特性 | 速度频率响应 | $\geq 250\text{Hz}$ |
| | 速度波动率 | $< \pm 0.03$ (负载 0~100%); $< \pm 0.02$ (电源-15%~+10%) (数值对应于额定速度) |
| | 调速比 | 1:5000 |
| | 脉冲频率 | $\leq 500\text{kHz}$ |
| 控制输入 | | ①伺服使能 ②报警清除 ③CCW 驱动禁止 ④CW 驱动禁止 ⑤偏差计数器清零/速度选择 1/零速箝位 ⑥指令脉冲禁止/速度选择 2 ⑦CCW 转矩限制 ⑧CW 转矩限制 |
| 控制输出 | | 伺服准备好输出 ②伺服报警输出 ③定位完成输出/速度到达输出④ 机械制动输出 |
| 位置控制 | 输入方式 | ①脉冲+符号 ②CCW 脉冲/CW 脉冲 ③两相 A/B 正交脉冲 |
| | 电子齿轮 | 1~32767/1~32767 |
| | 反馈脉冲 | 2500 线/转 |
| 速度控制 | | 4 种内部速度 |
| 加减速功能 | | 参数设置 1~10000ms / 1000r/min |
| 监视功能 | | 转速、当前位置、指令脉冲积累、位置偏差、电机转矩、电机电流、直线速度、转子绝对位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等 |
| 保护功能 | | 超速、主电源过压欠压、过流、过载、制动异常、编码器异常、控制电源异常、位置超差等 |
| 适用负载惯量 | | 小于电机惯量的 5 倍 |

8.3 型号代码参数与电机对照表

参数 PA1(型号代码)的设置值必须与采用的驱动器和电机匹配，参数 PA1 的设置值参见下表,如果不匹配会造成性能下降或出现报警。每种型号代码具有不同的缺省参数组合。装置在出厂时已经设置好相应的参数 PA1，并恢复成对应缺省参数组合。如果需要修改型号代码

或需要恢复出厂的缺省参数组合，请参考 7 章实施。


表 8.1 适配 GTAS-30A 驱动器的电机

| 型号代码 | 适配 ACM 系列电机 | 功率 (kW) | 额定转矩 (Nm) | 额定转速 (r/min) |
|------|-------------|------------|--------------|-----------------|
| 28 | 80ACM 02430 | 0.75 | 2.4 | 3000 |
| 29 | 80ACM 03330 | 1.0 | 3.3 | 3000 |
| 34 | 110ACM02030 | 0.6 | 2 | 3000 |
| 35 | 110ACM04030 | 1.2 | 4 | 3000 |
| 36 | 110ACM05030 | 1.5 | 5 | 3000 |
| 37 | 110ACM06020 | 1.2 | 6 | 2000 |
| 38 | 110ACM06030 | 1.8 | 6 | 3000 |
| 44 | 130ACM04025 | 1 | 4 | 2500 |
| 45 | 130ACM05025 | 1.3 | 5 | 2500 |
| 46 | 130ACM06025 | 1.5 | 6 | 2500 |
| 47 | 130ACM07720 | 1.6 | 7.7 | 2000 |
| 48 | 130ACM07730 | 2.4 | 7.7 | 3000 |
| 49 | 130ACM10015 | 1.5 | 10 | 1500 |
| 50 | 130ACM10025 | 2.6 | 10 | 2500 |
| 51 | 130ACM15015 | 2.3 | 15 | 1500 |
| 52 | 130ACM12020 | 2.4 | 12 | 2000 |

表 8.2 适配 GTAS-50A 驱动器的电机

| 型号代码 | 适配 ACM 系列电机 | 功率 (kW) | 额定转矩 (Nm) | 额定转速 (r/min) |
|------|-------------|------------|--------------|-----------------|
| 5 | 130ACM15025 | 3.9 | 15 | 2500 |
| 6 | 150ACM12030 | 3.6 | 12 | 3000 |
| 7 | 150ACM15025 | 3.8 | 15 | 2500 |
| 8 | 150ACM18020 | 3.6 | 18 | 2000 |
| 9 | 150ACM23020 | 4.7 | 23 | 2000 |
| 10 | 150ACM27020 | 5.5 | 27 | 2000 |
| 11 | 130ACM12020 | 2.4 | 12 | 2000 |

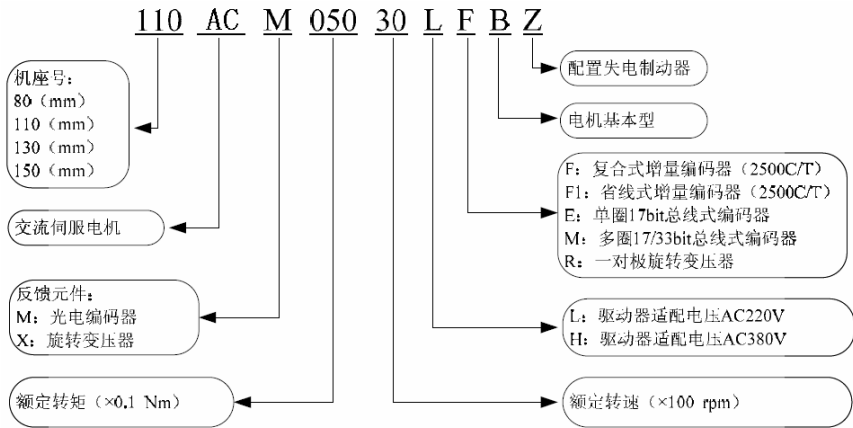8.4 伺服电机型号



8.5 伺服电机接线

8.5.1 绕组接线

| 端子符号 | 端子序号 | 端子说明 |
|------|------|----------|
| U | 2 | 电机U相电源输入 |
| V | 3 | 电机V相电源输入 |
| W | 4 | 电机W相电源输入 |
| ⊕ | 1 | 电机外壳接地端子 |

8.5.2 制动器

| 端子符号 | 端子序号 | 端子说明 |
|------|------|----------|
| DC+ | 1 | 制动器电源 |
| DC- | 2 | |
| ⊕ | 3 | 电机外壳接地端子 |

8.5.3 标准编码器

| 端子符号 | 端子序号 | 端子说明 |
|------|------|-----------|
| 5V | 2 | 编码器5V电源输入 |
| 0V | 3 | |
| A+ | 4 | 编码器A相输出 |

| | | |
|----|----|---------|
| A- | 7 | |
| B+ | 5 | 编码器B相输出 |
| B- | 8 | |
| Z+ | 6 | 编码器Z相输出 |
| Z- | 9 | |
| U+ | 10 | 编码器U相输出 |
| U- | 13 | |
| V+ | 11 | 编码器V相输出 |
| V- | 14 | |
| W+ | 12 | 编码器W相输出 |
| W- | 15 | |
| FG | 1 | 编码器外壳 |

8.5.4 省线编码器

| 端子符号 | 端子序号 | 端子说明 |
|------|------|-----------|
| 5V | 2 | 编码器5V电源输入 |
| 0V | 3 | |
| A+ | 4 | 编码器A相输出 |
| A- | 7 | |
| B+ | 5 | 编码器B相输出 |
| B- | 8 | |
| Z+ | 6 | 编码器Z相输出 |
| Z- | 9 | |
| FG | 1 | 编码器外壳 |


8.6 伺服电机参数

8.6.1 80 系列电机参数

| 电机型号 | 80ACM01330L | 80ACM02430L | 80ACM03330L |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.0 |
| 额定转矩(N·m) | 1.3 | 2.4 | 3.3 |
| 额定转速(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 |

第 8 章 规格

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 额定电流(A) | 2.6 | 4.2 | 4.8 |
| 转子惯量(kg·m ²) | 0.74×10^{-4} | 1.2×10^{-4} | 1.58×10^{-4} |
| 电机重量(kg) | 2.2 | 2.8 | 3.3 |
| 编码器线数 | 2500(省线式) | | |
| 极对数 | 4 | | |
| 电机绝缘等级 | B | | |
| 防护等级 | IP65 | | |

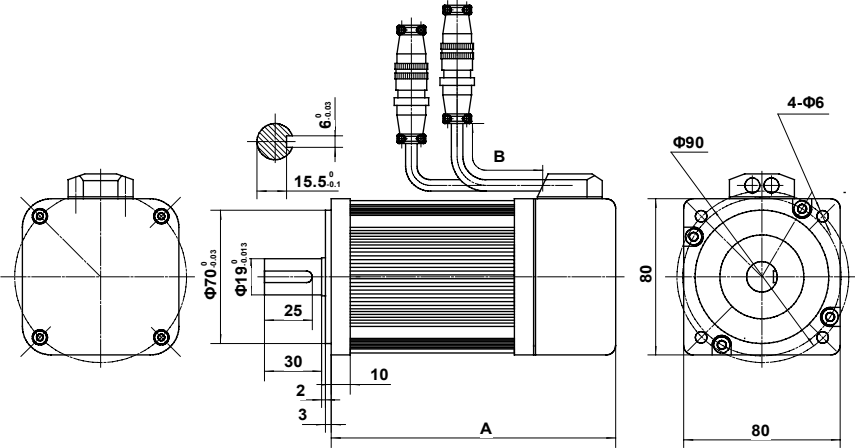


| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 额定转矩(N·m) | 1.3 | 2.4 | 3.3 |
| A (mm) | 128 | 150 | 165 |
| B (mm) | 500 | 500 | 500 |

8.6.2 110 系列电机参数

| 电机型号 | 110ACM02030L | 110ACM04030L | 110ACM05030L | 110ACM06020L | 110ACM06030L |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 功率(kW) | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| 额定转矩 (N·m) | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 额定转速 (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| 额定电流(A) | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.5 |
| 转子惯量 | 0.425×10^{-3} | 0.828×10^{-3} | 0.915×10^{-3} | 1.111×10^{-3} | 1.111×10^{-3} |

交流伺服驱动器使用手册

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| (kg·m ²) | | | | | |
| 电机重量 (kg) | 4.2 | 6.0 | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
| 编码器线数 | 2500 | | | | |
| 极对数 | 4 | | | | |
| 电机 绝缘等级 | B | | | | |
| 防护等级 | IP65 | | | | |
| 制动器 | 电压: 24VDC(-15%~+10%), 电流≤0.6A, 制动转矩≥8Nm, 转动惯量: $0.64 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ | | | | |

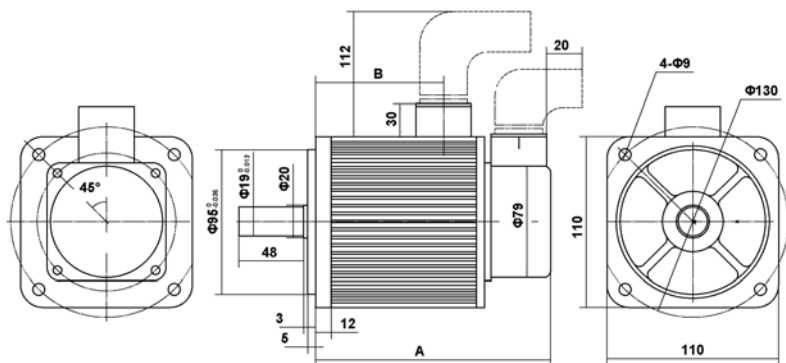

| | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 额定转矩 (Nm) | 2 | 4 | 5 | 6 |
| A(mm)无制动器 | 158 | 185 | 200 | 217 |
| A(mm)含制动器 | 200 | 227 | 242 | 259 |
| B(mm) | 76 | 102 | 118 | 134 |

8.6.3 130 系列电机参数

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 电机型号 | 130ACM04025L | 130ACM05020L | 130ACM05025L | 130ACM06025L |
| 功率(kW) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
| 额定转矩(N·m) | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 额定转速(r/min) | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 |

第 8 章 规格


| | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电流(A) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| 转子惯量(kg·m ²) | 1.101×10 ⁻³ | 1.333×10 ⁻³ | 1.333×10 ⁻³ | 1.544×10 ⁻³ |
| 电机重量(kg) | 6.0 | 6.9 | 6.9 | 7.6 |
| 编码器线数 | 2500 | | | |
| 极对数 | 4 | | | |
| 电机绝缘等级 | B | | | |
| 防护等级 | IP65 | | | |
| 制动器 | 电压：24VDC(-15%~+10%)，电流≤0.6A，制动转矩≥12Nm， 转动惯量：1.67×10 ⁻⁴ kg·m ² | | | |

| 电机型号 | 130ACM07720L | 130ACM07725L | 130ACM07730L | 130ACM10015L |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 功率(kW) | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 1.5 |
| 额定转矩(N·m) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10 |
| 额定转速(r/min) | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 |
| 额定电流(A) | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 6.5 |
| 转 子 惯 量 (kg·m ²) | 2.017×10 ⁻³ | 2.017×10 ⁻³ | 2.017×10 ⁻³ | 2.595×10 ⁻³ |
| 电机重量(kg) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.6 |
| 编码器线数 | 2500 | | | |
| 极对数 | 4 | | | |
| 电机绝缘等级 | B | | | |
| 防护等级 | IP65 | | | |
| 制动器 | 电压：24VDC(-15%~+10%)，电流≤0.6A，制动转矩≥12Nm， 转动惯量：1.67×10 ⁻⁴ kg·m ² | | | |

| 电机型号 | 130ACM10025L | 130ACM15015L | 130ACM15025L |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 功率(kW) | 2.6 | 2.3 | 3.9 |
| 额定转矩(N·m) | 10 | 15 | 15 |
| 额定转速(r/min) | 2500 | 1500 | 2500 |
| 额定电流(A) | 11.5 | 9.5 | 17.0 |

交流伺服驱动器使用手册

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 转子惯量(kg·m ²) | 2.595×10 ⁻³ | 4.32×10 ⁻³ | 4.32×10 ⁻³ |
| 电机重量(kg) | 10.6 | 14.6 | 14.6 |
| 编码器线数 | 2500 | | |
| 极对数 | 4 | | |
| 电机绝缘等级 | B | | |
| 防护等级 | IP65 | | |
| 制动器 | 电压：24VDC(-15%~+10%)，电流≤0.6A，制动转矩≥12Nm， 转动惯量：1.67×10 ⁻⁴ kg·m ² | | |

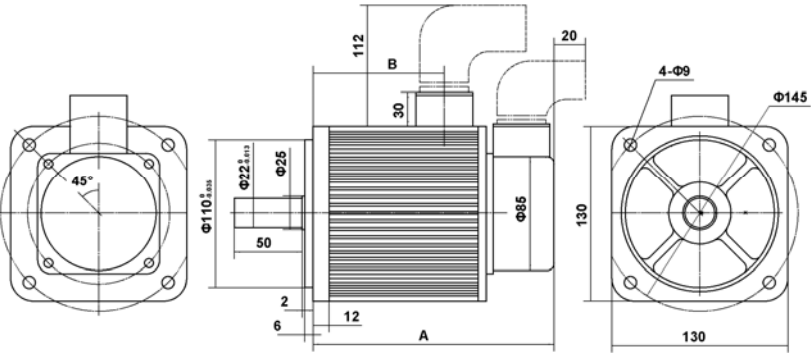


| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 额定转矩(N·m) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 |
| A(mm)无制动器 | 163 | 171 | 181 | 195 | 219 | 267 |
| A(mm)含制动器 | 205 | 213 | 223 | 237 | 261 | 309 |
| B(mm) | 80 | 89 | 98 | 112 | 136 | 184 |

8.6.4 150 系列电机参数

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 电机型号 | 150ACM15025 | 150ACM18020 | 150ACM23020 | 150ACM27020 |
| 功率(kW) | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
| 额定转矩(N·m) | 15 | 18 | 23 | 27 |
| 额定转速(r/min) | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 额定电流(A) | 16.5 | 16.5 | 20.5 | 26.0 |
| 转子惯量(Kg·m ²) | 6.15×10 ⁻³ | 6.33×10 ⁻³ | 8.94×10 ⁻³ | 11.19×10 ⁻³ |
| 电机重量(kg) | 15.7 | 17.8 | 21.4 | 23.7 |
| 编码器线数 | 2500 | | | |

第 8 章 规格

| | |
|--------|--|
| 极对数 | 4 |
| 电机绝缘等级 | B |
| 防护等级 | IP65 |
| 制动器 | 电压：100VDC(-15%~+10%)，电流 $\leq 0.4\text{A}$ ，制动转矩 $\geq 30\text{Nm}$ ， 转动惯量： $6\times 10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$ |

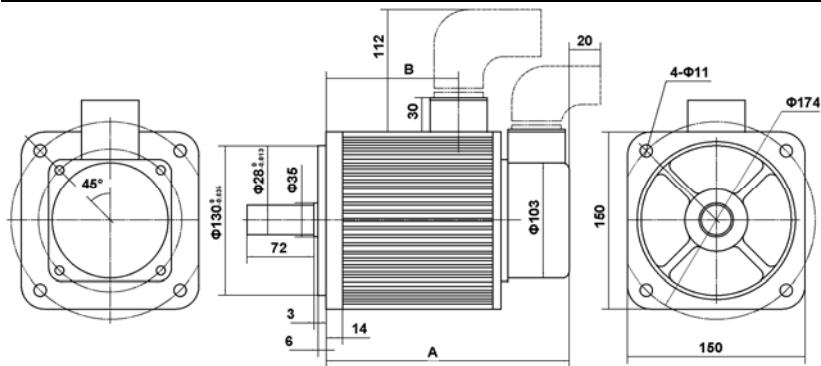

| | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 额定转矩 (Nm) | 15 | 18 | 23 | 27 |
| A(mm)无制动器 | 231 | 250 | 280 | 306 |
| A(mm)含制动器 | 293 | 312 | 342 | 368 |
| B(mm) | 146 | 166 | 196 | 222 |